

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F800

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ FR-F820-00046(0.75K) ... 04750(110K) FR-F840-00023(0.75K) ... 06830(315K)

Благодарим вас за выбор преобразователя частоты Mitsubishi Electric.
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по установке и предоставленным вместе с преобразователем частоты компакт-диском содержащим указания по обращению с преобразователем и информирующем о мерах предосторожности при его применении.
Не используйте это изделие до тех пор, пока не будете иметь полное представление об оборудовании, информации о мерах предосторожности и инструкциях.
Пожалуйста, передайте настоящее руководство и компакт-диск конечному пользователю установки.

СОДЕРЖАНИЕ

1	УСТАНОВКА	1
2	РАЗМЕРЫ	3
3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
4	ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ПРИ ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ИЗ СТРОЯ... 20	
5	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	21
6	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	23
7	ДИАГНОСТИКА ОШИБОК	39
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	42
A	ПРИЛОЖЕНИЕ	44



Дата создания	Артикул	Редакция
11/2014 akl/pdp-gb	284004-A	Первое издание
07/2015 akl	284004-B	Дополнения: <ul style="list-style-type: none"> • пар. 554, новые значения настройки • пар. 111, пар. 1361...пар. 1381 (расширенные функции ПИД-регулирования)

 Для максимальной безопасности

- Преобразователи частоты Mitsubishi Electric не предназначены для применения в сочетании с устройствами или системами, способными ставить под угрозу человеческую жизнь.
- Если вы хотите применять этот преобразователь в установке или системе, предназначенной, например, для перевозки людей, медицины, космонавтики, атомной энергетики или подводных лодок, просим проконсультироваться в представительстве Mitsubishi Electric.
- Хотя при изготовлении качество этого прибора контролировалось строжайшим образом, мы настоятельно указываем на то, что если выход прибора из строя может привести к тяжелым несчастным случаям, вы должны принять дополнительные меры безопасности.
- При поставке преобразователя частоты проверьте, относится ли имеющаяся инструкция по установке к поставленной модели преобразователя. Для этого сравните данные на табличке преобразователя с данными в инструкции по установке.

Указания по безопасности в этом руководстве

Не пытайтесь устанавливать, эксплуатировать, осуществлять техобслуживание или обследовать преобразователь до тех пор, пока Вы полностью не изучите настоящее Руководство по установке и прилагаемые документы и не сможете надлежащим образом эксплуатировать оборудование. Не используйте преобразователь до тех пор, пока не будете иметь полное представление об оборудовании, информации о мерах предосторожности и инструкциях.

- Установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и инспектирование преобразователя разрешается доверять только квалифицированному персоналу, обученному технике безопасности. Соответствующие курсы обучения предлагаются в региональных филиалах Mitsubishi Electric. Точные сроки и места проведения обучения можно узнать в ближайшем региональном филиале Mitsubishi Electric.
- Сотрудник, обученный технике безопасности, должен иметь доступ ко всем руководствам по защитному оборудованию (например, фоторелейным барьерам), подключенному к защитно-технической контролирующей системе, и должен прочесть эти руководства, чтобы знать их содержание.

Профилактические меры безопасности, изложенные в руководстве по установке, подразделены на два класса – "ОПАСНО" и "ВНИМАНИЕ".



ОПАСНО

Опасность для жизни и здоровья пользователя, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности.



ВНИМАНИЕ

Указание на возможность повреждения прибора, иного имущества, а также опасные состояния, если не будут приняты соответствующие меры безопасности.

Имейте в виду, что даже уровень может **ВНИМАНИЕ** привести к серьезным последствиям в зависимости от ситуации. Пожалуйста, строго следуйте инструкциям к обоим уровням, поскольку они важны для безопасности персонала.

Предупреждение поражения электрическим током

ОПАСНО

- Переднюю крышку демонтируйте только при выключенном преобразователе частоты и отключенном электропитании. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.
- Не открывайте переднюю крышку при включенном электропитании или во время работы преобразователя. В противном случае возможен доступ к открытым контактам высокого напряжения или к цепям, несущим остаточный заряд высокого напряжения, что может привести к поражению электрическим током.
- Даже при отключенном электропитании не удаляйте переднюю крышку за исключением тех случаев, когда это необходимо для изменения коммутации внутри преобразователя или для проведения периодической проверки. При этом возможен контакт с цепями, находящимися под остаточным зарядом высокого напряжения преобразователя, что создает опасность поражения электрическим током.
- Прежде чем приступить к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию, необходимо отключить сетевое напряжение и подождите, как минимум 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы после отключения сетевого напряжения конденсаторы успели разрядиться до безопасного уровня напряжения.
- Преобразователь частоты необходимо заземлить. Заземление должно отвечать общенациональным и местным правилам безопасности и нормам (JIS, NEC раздел 250, IEC 536 класс 1 и прочие стандарты). Преобразователи частоты 400-вольтного класса разрешается подключать только с заземленной нейтралью в соответствии со стандартом EN.
- Любое лицо, выполняющее монтаж проводки или осмотр оборудования, должно быть компетентным для выполнения этих работ.
- Всегда устанавливайте преобразователь перед монтажом проводки. Иначе Вы можете быть поражены электрическим током или травмированы.
- Если в соответствии с нормативами в вашей установке должны применяться устройства защиты от токов повреждения (УЗО, RCD), то их необходимо выбрать по стандарту DIN VDE 0100-530 следующим образом:
для однофазного преобразователя частоты: по выбору типа "А" или "В"
для трехфазного преобразователя частоты: только типа "В" (с универсальной чувствительностью)
(Прочие указания по применению УЗО имеются на *стр. 45*.)
- Допускается работа с панелью управления преобразователя частоты только сухими руками. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.
- Не подвергайте кабели растягиванию, излишнему напряжению, тяжелым нагрузкам или прокалыванию. Иначе вы можете быть поражены электрическим током.
- Не заменяйте охлаждающий вентилятор при включенном электропитании. Замена охлаждающего вентилятора при включенном электропитании является опасной.
- Не дотрагивайтесь до плат и проводки мокрыми руками. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.
- При измерении емкости силового контура учитывайте, что после выключения преобразователя на двигателе еще 1 секунду сохраняется постоянное напряжение. Прикосновение к клеммам сразу после выключения преобразователя может привести к поражению электрическим током.
- Двигатель с постоянными магнитами (PM motor) – это синхронный двигатель, в ротор которого вмонтированы мощные магниты. Поэтому до тех пор, пока двигатель вращается, на клеммах двигателя может иметься высокое напряжение, даже если преобразователь уже выключен. Приступайте к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию лишь после остановки двигателя. При установке преобразователя частоты для управления вентилятором или воздуходувкой, т. е. установках, в которых двигатель может вращаться под действием нагрузки, к выходу преобразователя необходимо подключить ручной низковольтный выключатель защиты двигателя. Приступать к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию разрешается лишь после размыкания выключателя защиты двигателя. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.

Противопожарная защита

ВНИМАНИЕ

- Монтируйте преобразователь только на огнестойких материалах, например, металле или бетоне. Чтобы исключить какую-либо возможность прикосновения к радиатору с задней стороны преобразователя, в монтажной поверхности не должно иметься никаких отверстий. Установка его на или поблизости от воспламеняемого материала может быть причиной пожара.
- При повреждении преобразователя, отключите электропитание. Длительный большой ток может привести к возгоранию.
- Не подключайте тормозной резистор непосредственно к клеммам постоянного тока P/+ и N/-. Это может привести к возгоранию и повреждению преобразователя частоты. Температура поверхности тормозных резисторов может намного превышать 100°C (кратковременно). Предусмотрите подходящую защиту от случайного контакта, а также достаточные расстояния от других приборов или деталей установки.
- Следите за тем, чтобы все ежедневные и периодические инспекционные работы и техобслуживание выполнялись в соответствии с руководством по эксплуатации. Эксплуатация аппаратуры без регулярных проверок может привести к ее повреждению или возгоранию.

Защита от повреждений

⚠ ВНИМАНИЕ

- Напряжение на отдельных клеммах не должно превышать значения, указанные в руководстве по эксплуатации. В противном случае оборудование может выйти из строя.
- Убедитесь в том, что все провода подключены к правильным клеммам. В противном случае оборудование может выйти из строя.
- Выполняя все соединения, обращайте внимание на правильную полярность. В противном случае оборудование может выйти из строя.
- Не дотрагивайтесь до преобразователя частоты, если он включен, а также вскоре после выключения питания. Поверхность может быть очень горячей – опасность ожога.

Прочие профилактические меры

Во избежание неисправностей, повреждений, поражению электрическим током и т. п., соблюдайте следующие пункты:

Транспортировка и установка

⚠ ВНИМАНИЕ

- Если для открывания упаковок используются острые предметы (например, нож или ножницы), то во избежание порезов об острые кромки необходимо работать в защитных перчатках.
- При переносе изделия используйте соответствующее подъемное устройство во избежание получения травм.
- Не ставьте на преобразователь тяжелые предметы.
- Не штабелируйте упакованные преобразователи более высокими стопами, чем это разрешено.
- При переносе преобразователя не удерживайте его за переднюю крышку или за установочную круговую шкалу; он может упасть или выйти из строя.
- Следите за тем, чтобы при монтаже преобразователь не упал. В противном случае имеется опасность травм и повреждений.
- Убедитесь в том, что место монтажа выдержит вес преобразователя. Соответствующие указания имеются в руководстве по эксплуатации.
- Не устанавливайте преобразователь на горячей поверхности.
- Монтируйте преобразователь только в допустимом монтажном положении.
- Преобразователь необходимо надежно закрепить винтами на поверхности с достаточной несущей способностью, чтобы преобразователь не мог упасть.
- Запрещается эксплуатировать преобразователь при отсутствии некоторых деталей или с поврежденными деталями – это может привести к выходу преобразователя из строя.
- Следите за тем, чтобы в преобразователь не могли попасть электропроводящие предметы (например, винты) или воспламеняющиеся вещества, например, масло.
- Избегайте сильных ударов или иных нагрузок на преобразователь, так как он является прецизионным прибором.
- Используйте преобразователь только при следующих условиях окружающей среды, иначе он может быть поврежден:

Условие эксплуатации	FR-F800
Температура окружающего воздуха	от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (без образования льда в аппаратуре) (перегрузочная способность LD) от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (без образования льда в аппаратуре) (перегрузочная способность SLD)
Допустимая влажность воздуха	С защитной лакировкой плат (в соответствии с IEC 60721-3-3 3C2/3S2): отн. влажность макс. 95% (без образования конденсата) Без защитной лакировки плат: отн. влажность макс. 90% (без образования конденсата)
Температура хранения	-20°C до $+65^{\circ}\text{C}^{*1}$
Окружающие условия	только для помещений (без агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи)
Высота установки	макс. 1000 м над уровнем моря. При высотах выше указанной выходная мощность снижается на 3%/500 м (до 2500 м (91%))
Вибростойкость	макс. $5,9 \text{ м/с}^2$ от 10 до 55 Гц (в направлениях X, Y и Z)

*1 Допускается только на короткое время (например, при транспортировке).

*2 макс. $2,9 \text{ м/с}^2$ для моделей FR-F840-04320(185K) и выше

- Проникновение в оборудование Mitsubishi Electric веществ из группы галогенов (фтор, хлор, бром, йод и т. п.) приводит к повреждению оборудования. Галогены часто содержатся в средствах, используемых для стерилизации или дезинфекции деревянных конструкций. Аппаратуру следует упаковывать так, чтобы в нее не могли проникнуть компоненты галогеносодержащих дезинфицирующих средств. В качестве альтернативного решения для стерилизации или дезинфекции упаковок можно использовать иные методы (например, термообработку). Стерилизацию или дезинфекцию деревянной упаковки следует обязательно выполнять еще до того, когда в нее вложено оборудования.
- Никогда не эксплуатируйте преобразователь вместе с деталями или материалами, содержащими галогенные антипирены, в т. ч. бром. В противном случае оборудование может выйти из строя.

Электропроводка

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не подключайте к выходам преобразователя устройства, не рекомендуемых компанией Mitsubishi Electric для этой цели (например, конденсаторы для улучшения cos ϕ). Такие устройства на выходе преобразователя могут стать причиной перегрева или возгорания.
- Направление вращения двигателя соответствует командам направления вращения (STF, STR) только в том случае, если соблюден порядок чередования фаз (U, V, W).
- На клеммах двигателя с постоянными магнитами высокое напряжение сохраняется до тех пор, пока двигатель вращается – даже если преобразователь уже выключен. Приступайте к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию только после остановки двигателя. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.
- Никогда не подключайте двигатель с постоянными магнитами непосредственно к сетевому напряжению. Если на входные клеммы (U, V, W) двигателя с постоянными магнитами подать сетевое напряжение, двигатель выйдет из строя. Подключайте двигатель с постоянными магнитами только к выходным клеммам (U, V, W) преобразователя частоты.


Диагностика и настройка

⚠ВНИМАНИЕ

- Перед вводом в эксплуатацию настройте параметры. Ошибочное параметрирование может привести к непредсказуемым реакциям привода.

Управление

⚠ОПАСНО

- Если активирован автоматический перезапуск, то во время сигнализации о неисправности не находитесь в непосредственной близости от машин. Привод может внезапно снова запуститься.
- Клавиша  отключает выход преобразователя только в случае, если активирована соответствующая функция. Установите отдельный выключатель аварийного останова (выключение напряжения питания, управление механическим тормозом и т. п.).
- Прежде чем выполнять сброс преобразователя после сигнализации, убедитесь в том, что пусковой сигнал выключен. Невыполнение этого требования может привести к внезапному пуску двигателя.
- Не применяйте двигатель с постоянными магнитами в установках, в которых нагрузка может вращать двигатель быстрее, чем максимально допустимая частота вращения двигателя.
- Имеется возможность запуска и останова преобразователя через последовательный интерфейс или по промышленной коммуникационной сети. В зависимости от выбранной настройки параметра коммуникации существует опасность того, что при неисправности в системе коммуникации или проводке передачи данных вращающийся привод уже не удастся остановить. В этом случае обязательно предусмотрите дополнительную защитную аппаратуру (например, блокировку регулятора управляющим сигналом, внешний контактор для управления двигателем или т. п.), чтобы иметь возможность остановить привод. Операторов и технический персонал следует однозначно и недвусмысленно предупредить о существовании такой опасности.
- Подключенной нагрузкой должен быть трехфазный асинхронный двигатель или двигатель с постоянными магнитами. При подключении иных нагрузок могут повредиться соответствующие устройства и сам преобразователь частоты.
- Не делайте никаких изменений в аппаратной части и аппаратно-программном обеспечении приборов.
- Не демонтируйте никакие детали, если это не описано в этом руководстве. В противном случае преобразователь может выйти из строя.

⚠ВНИМАНИЕ

- Внутренний электрический выключатель защиты двигателя в преобразователе частоты не гарантирует защиты двигателя от перегрева. Поэтому предусмотрите как внешнюю защиту двигателя, так и элемент с положительным температурным коэффициентом.
- Не используйте электромагнитный контактор на входе преобразователя для частого пуска/остановки преобразователя, так как от этого сокращается срок службы аппаратуры.
- Во избежание электромагнитных помех применяйте помехоподавляющие фильтры и соблюдайте общепризнанные правила установки преобразователей частоты в отношении ЭМС.
- Примите меры против обратных воздействий на питающую сеть. Эти влияния могут повредить установки для компенсации реактивной мощности или вызвать перегрузку генераторов.
- Если преобразователь используется для питания 400-вольтового асинхронного двигателя, то двигатель должен иметь достаточное сопротивление изоляции. В противном случае необходимо ограничить скорость нарастания выходного напряжения преобразователя частоты (dU/dT). В результате широтно-импульсной модуляции, осуществляемой преобразователем частоты, и в зависимости от параметров линий, подключенных к клеммам двигателя, могут возникать импульсы напряжения, способные повредить изоляцию двигателя.
- Для питания от преобразователя частоты используйте двигатели, рассчитанные на питание от преобразователя частоты. (При питании от преобразователя частоты обмотка двигателя нагружается сильнее, чем при обычном питании от сети.)
- Перед повторным запуском после выполнения функции сброса параметров необходимо заново настроить необходимые для работы параметры, так как все параметры были сброшены на заводскую настройку.
- Преобразователь частоты может легко вырабатывать высокую частоту вращения. Прежде чем настраивать высокие частоты вращения, проверьте, рассчитаны ли подключенные двигатели и машины на высокие скорости вращения.
- Имеющаяся в преобразователе функция торможения постоянным током не пригодна для непрерывного удержания нагрузки. Для этой цели предусмотрите электромеханический удерживающий тормоз на двигателе.
- Прежде чем вводить в эксплуатацию долго хранившийся преобразователь, обязательно выполните инспекцию и тесты.
- Для предупреждения повреждений, которые могут быть вызваны статическим электричеством, прикоснитесь к любому расположенному рядом металлическому предмету перед тем, как прикоснуться к изделию, для снятия статического электричества.
- К преобразователю частоты можно подключить не более одного двигателя с постоянными магнитами (PM motor).
- Двигатель с постоянными магнитами можно эксплуатировать только в режиме "регулирование двигателя с постоянными магнитами (PM)". Чтобы применять этот вид управления, в качестве синхронного, асинхронного или синхронизованного асинхронного двигателя разрешается использовать только двигатель с постоянными магнитами.
- Не подключайте двигатель с постоянными магнитами, если выбрано регулирование для асинхронного двигателя (заводская настройка). Если выбрано регулирование двигателя с постоянными магнитами (PM), не подключайте к преобразователю асинхронный двигатель. Это приводит к неправильному функционированию.
- Если в системе применен двигатель с постоянными магнитами, то преобразователь должен включаться раньше, чем контактор для коммутации двигателя, расположенный на выходной стороне преобразователя.
- В аварийном режиме, даже в случае возникновения ошибки, работа продолжается или перезапуск повторяется. В результате этого может повредиться преобразователь частоты или двигатель, или произойти возгорание. Перед возвратом в нормальный режим после аварийного режима убедитесь в том, что преобразователь частоты и двигатель не имеют ошибок и неполадок.

Аварийный останов

⚠ ВНИМАНИЕ

- Обеспечьте наличие надежного резервного устройства, такого, как аварийный тормоз, которое предохранит агрегат и оборудование от возникновения опасной ситуации в случае выхода преобразователя из строя.
- Если сработал предохранитель на первичной стороне преобразователя частоты, проверьте, исправна ли электропроводка (короткое замыкание) и нет ли ошибки во внутренних соединениях и т. п. Выясните причину, устраните неисправность и лишь после этого снова включайте предохранитель.
- Если сработали защитные функции (т. е. преобразователь частоты отключился с сообщением о неисправности), то для устранения неполадок следуйте указаниям, содержащимся в руководстве по эксплуатации преобразователя частоты. После этого можно выполнить сброс преобразователя и возобновить его эксплуатацию.

Техническое обслуживание, осмотр и замена деталей

⚠ ВНИМАНИЕ

- В контуре управления преобразователя нельзя выполнять никакие испытания изоляции (сопротивления изоляции) с помощью прибора для проверки изоляции, так как это может привести к неправильной работе преобразователя.

Утилизация преобразователя частоты

⚠ ВНИМАНИЕ

- Утилизируйте преобразователь как промышленные отходы.

Общее примечание

На многих диаграммах и иллюстрациях преобразователь показан без крышек или частично открытым. Никогда не эксплуатируйте преобразователь в открытом состоянии. Работая с преобразователем, всегда закрывайте крышки и следуйте указаниям руководства. Дополнительная информация о двигателе с постоянными магнитами имеется в руководстве по эксплуатации двигателя с постоянными магнитами.

1 УСТАНОВКА

1.1 Обозначение модели

FR - F820 - 00046 -1

Символ	Класс напряжения	Символ	Описание	Символ	Тип ^{*1}	Символ	Защитная лакировка плат (в соответствии с IEC 60721-3-3 3C2/3S2)	Покрытие клемм
2	200 В	00023 ... 06830	Ном. ток для перегрузочной способности SLD [А]	-1	FM	нет	нет	нет
4	400 В	0.75 ... 315K	Ном. мощность двигателя для перегрузочной способности LD [кВт]	-2	CA	-60	да	нет
						-06	да	да

Табличка данных

Обозначение модели	→ FR-F820-00046-1
Серийный номер	→ SERIAL : XXXXXXXXXX

Табличка тех. данных

Обозначение модели	→ MODEL: FR-F820-00046-1	INVERTER PASSED
Входные данные	→ INPUT : XXXXX	
Выходные данные	→ OUTPUT : XXXXX	
Серийный номер	→ SERIAL : XXXXXXXXXX	DATE : XXXX-XX ← Дата изготовления год-месяц

*1 Данные зависят от типа. Существенные различия указаны в следующей таблице:

Тип	Вывод сигнала	Заводск. настр.				
		Внутренний помехоподавляющий фильтр	Управляющая логика	Ном. частота	Пар. 19 "Макс. выходное напряжение"	Пар. 570 "Выбор перегрузочной способности"
FM (модель с клеммой FM)	Клемма FM: вывод серии импульсов Клемма AM: аналоговый потенциальный выход (от 0 до ±10 В пост. т.)	выкл.	отрицательная логика	60 Гц	9999 (так же, как у входного напряжения)	1 (перегрузочная способность LD)
CA (модель с клеммой CA)	Клемма CA: аналоговый токовый выход (0...20 мА DC) Клемма AM: аналоговый потенциальный выход (от 0 до ±10 В пост. т.)	вкл.	положительная логика	50 Гц	8888 (95% входного напряжения)	0 (перегрузочная способность SLD)


Примечания

- На табличке тех. данных указан номинальный ток для перегрузочной способности SLD (Super Light Duty, сверхлегкая нагрузка). Перегрузочная способность SLD соответствует 110% от номинального тока I_N в течение 60 с или 120% в течение 3 секунд (до температуры окружающего воздуха макс. 40°C).
- В этом руководстве рядом с обозначением модели (например, FR-F820-00046-1) в скобках дополнительно указывается мощность двигателя в [кВт]. Это служит для лучшего понимания и выбора подходящего двигателя. Более подробная информация, касающаяся таких технических данных как мощность, ток и перегрузочная способность, содержится в *главе 8*.
- Для точного выбора преобразователя частоты полезно знать установку, в которой он должен применяться (в особенности ее нагрузочной характеристики).




1.2 Монтаж

Крепление на монтажной панели распределительного шкафа

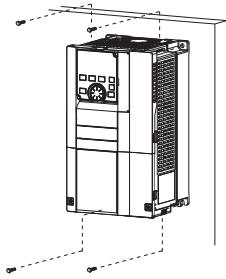

В преобразователях моделей FR-F840-04320(185K) и выше имеются шесть монтажных отверстий.

- Монтируйте преобразователь частоты только в вертикальном положении на жесткой поверхности. Закрепите преобразователь винтами.
- Оставьте между двумя преобразователями частоты достаточное расстояние и убедитесь в том, что возможно достаточное охлаждение.
- Место установки не должно находиться на прямом солнечном свете и не должно быть подвержено воздействию высокой температуры и высокой влажности воздуха.
- Ни в коем случае не устанавливайте преобразователь частоты в непосредственной близости от легко воспламеняющихся материалов.
- Если несколько преобразователей частоты размещаются рядом друг с другом, то между ними должно быть выдержано минимально допустимое расстояние для достаточного охлаждения.

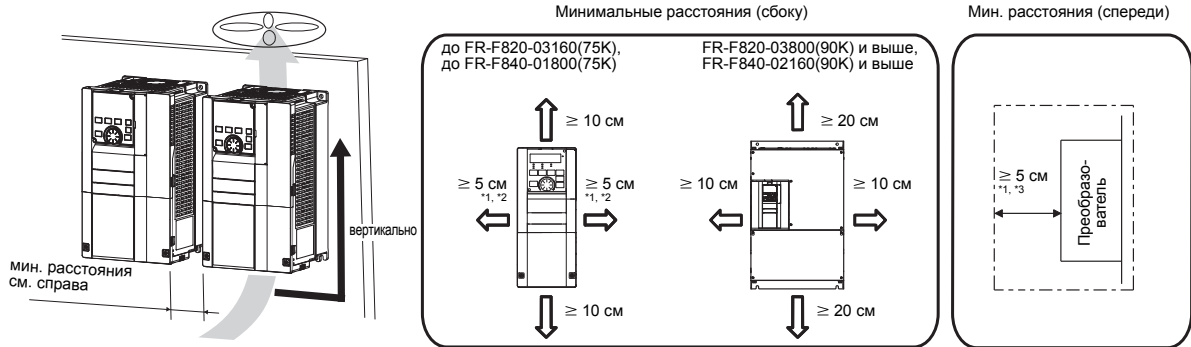

- *1 Для преобразователей частоты до FR-F820-00250(5.5K) и до FR-F840-00126(5.5K) должны быть выдержаны расстояния не меньше 1 см.
- *2 Если преобразователи частоты до FR-F820-01250(30K) и до FR-F840-00620(30K) эксплуатируются при температуре окружающего воздуха макс. 40°C (макс. 30°C в случае преобразователя с перегрузочной способностью SLD), то при их монтаже минимальные расстояния можно не соблюдать.
- *3 У преобразователей частоты моделей FR-F840-04320(185K) и выше, с передней стороны должно иметься свободное пространство 30 см для замены охлаждающего вентилятора. Информация по замене вентилятора имеется в руководстве по эксплуатации.


1.3 Окружающая среда

Перед установкой проверьте соответствие окружающей среды следующим требованиям:

Температура окружающего воздуха *6	от -10°C до +50°C (без образования льда в аппаратуре) (перегрузочная способность LD)	<p>Распределительный шкаф</p>
	от -10°C до +40°C (без образования льда в аппаратуре) (перегрузочная способность SLD)	
Допустимая влажность воздуха	С защитной лакировкой плат (в соответствии с IEC 60721-3-3 3C2/3S2): отн. влажность макс. 95% (без образования конденсата), Без защитной лакировки плат: отн. влажность макс. 90% (без образования конденсата)	
Температура хранения	-20°C до +65°C *4	
Окружающие условия	только для помещений (без агрессивных газов, масляного тумана, пыли и грязи)	
Высота установки	макс. 2.500 м над уровнем моря *5	
Вибростойкость	макс. 5,9 м/с ² *7 от 10 до 55 Гц (в направлениях X, Y и Z)	

- *4 Указанный диапазон температуры в полной мере допустим только на короткий период (например, во время транспортировки).
- *5 При высоте установки свыше 1.000 м (до 2.500 м) выходная мощность уменьшается на 3% на каждые 500 м.
- *6 Температура окружающего воздуха – это температура в месте измерения в распределительном шкафу. Температура вне распределительного шкафа обозначается как "наружная температура".
- *7 Макс. 2,9 м/с² для моделей преобразователя FR-F840-04320(185K) и выше

2 РАЗМЕРЫ

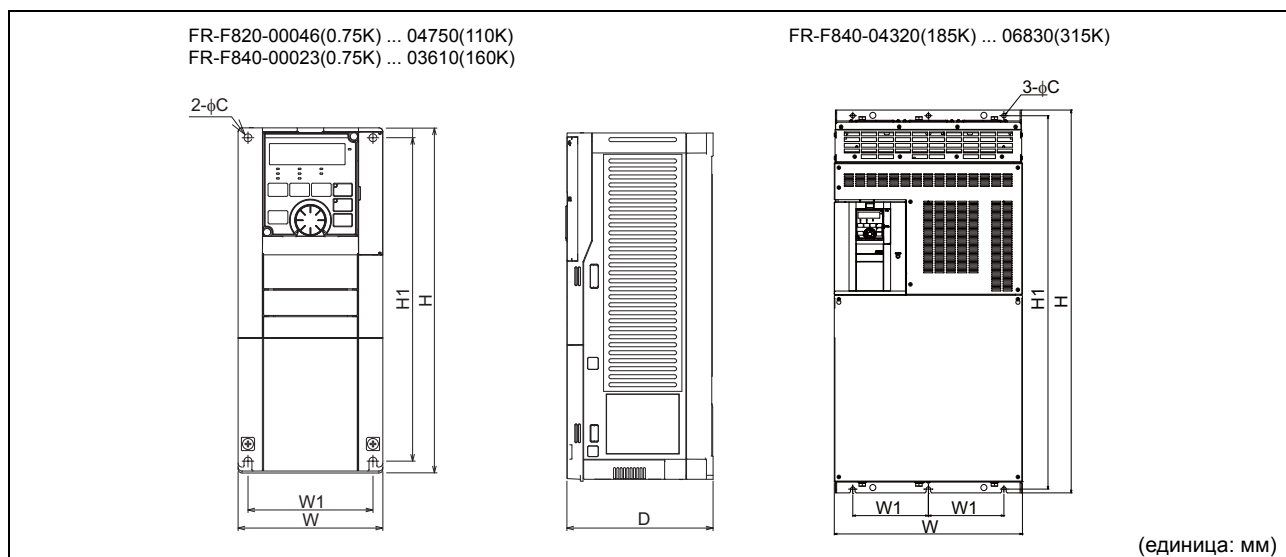


	Тип преобразователя	W	W1	H	H1	D	C	
200-вольтный класс	FR-F820-00046(0.75K)	110	95	260	245	110	6	
	FR-F820-00077(1.5K)					125		
	FR-F820-00105(2.2K)	150	125			140		170
	FR-F820-00167(3.7K)							
	FR-F820-00250(5.5K)							
	FR-F820-00340(7.5K)	220	195			300		285
	FR-F820-00490(11K)							
	FR-F820-00630(15K)							
	FR-F820-00770(18.5K)	250	230	400	380	190		
	FR-F820-00930(22K)							
	FR-F820-01250(30K)							
	FR-F820-01540(37K)	325	270	550	530	195		
	FR-F820-01870(45K)							
	FR-F820-02330(55K)							
	FR-F820-03160(75K)	465	410	700	675	250	12	
FR-F820-03800(90K)								
FR-F820-04750(110K)	400							740
400-вольтный класс	FR-F840-00023(0.75K)	150	125	260	245	140	6	
	FR-F840-00038(1.5K)							
	FR-F840-00052(2.2K)							
	FR-F840-00083(3.7K)							
	FR-F840-00126(5.5K)							
	FR-F840-00170(7.5K)							
	FR-F840-00250(11K)					220		195
	FR-F840-00310(15K)							
	FR-F840-00380(18.5K)							
	FR-F840-00470(22K)	250	230	400	380	195		
	FR-F840-00620(30K)							
	FR-F840-00770(37K)							
	FR-F840-00930(45K)	325	270	550	530	195		
	FR-F840-01160(55K)							
	FR-F840-01800(75K)							
	FR-F840-02160(90K)	465	400	620	595	300		
	FR-F840-02600(110K)							
	FR-F840-03250(132K)							
	FR-F840-03610(160K)							
	FR-F840-04320(185K)	498	200	1010	985	380		
FR-F840-04810(220K)								
FR-F840-05470(250K)								
FR-F840-06100(280K)	680	300	1010	984	380			
FR-F840-06830(315K)								

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

● Тип FM

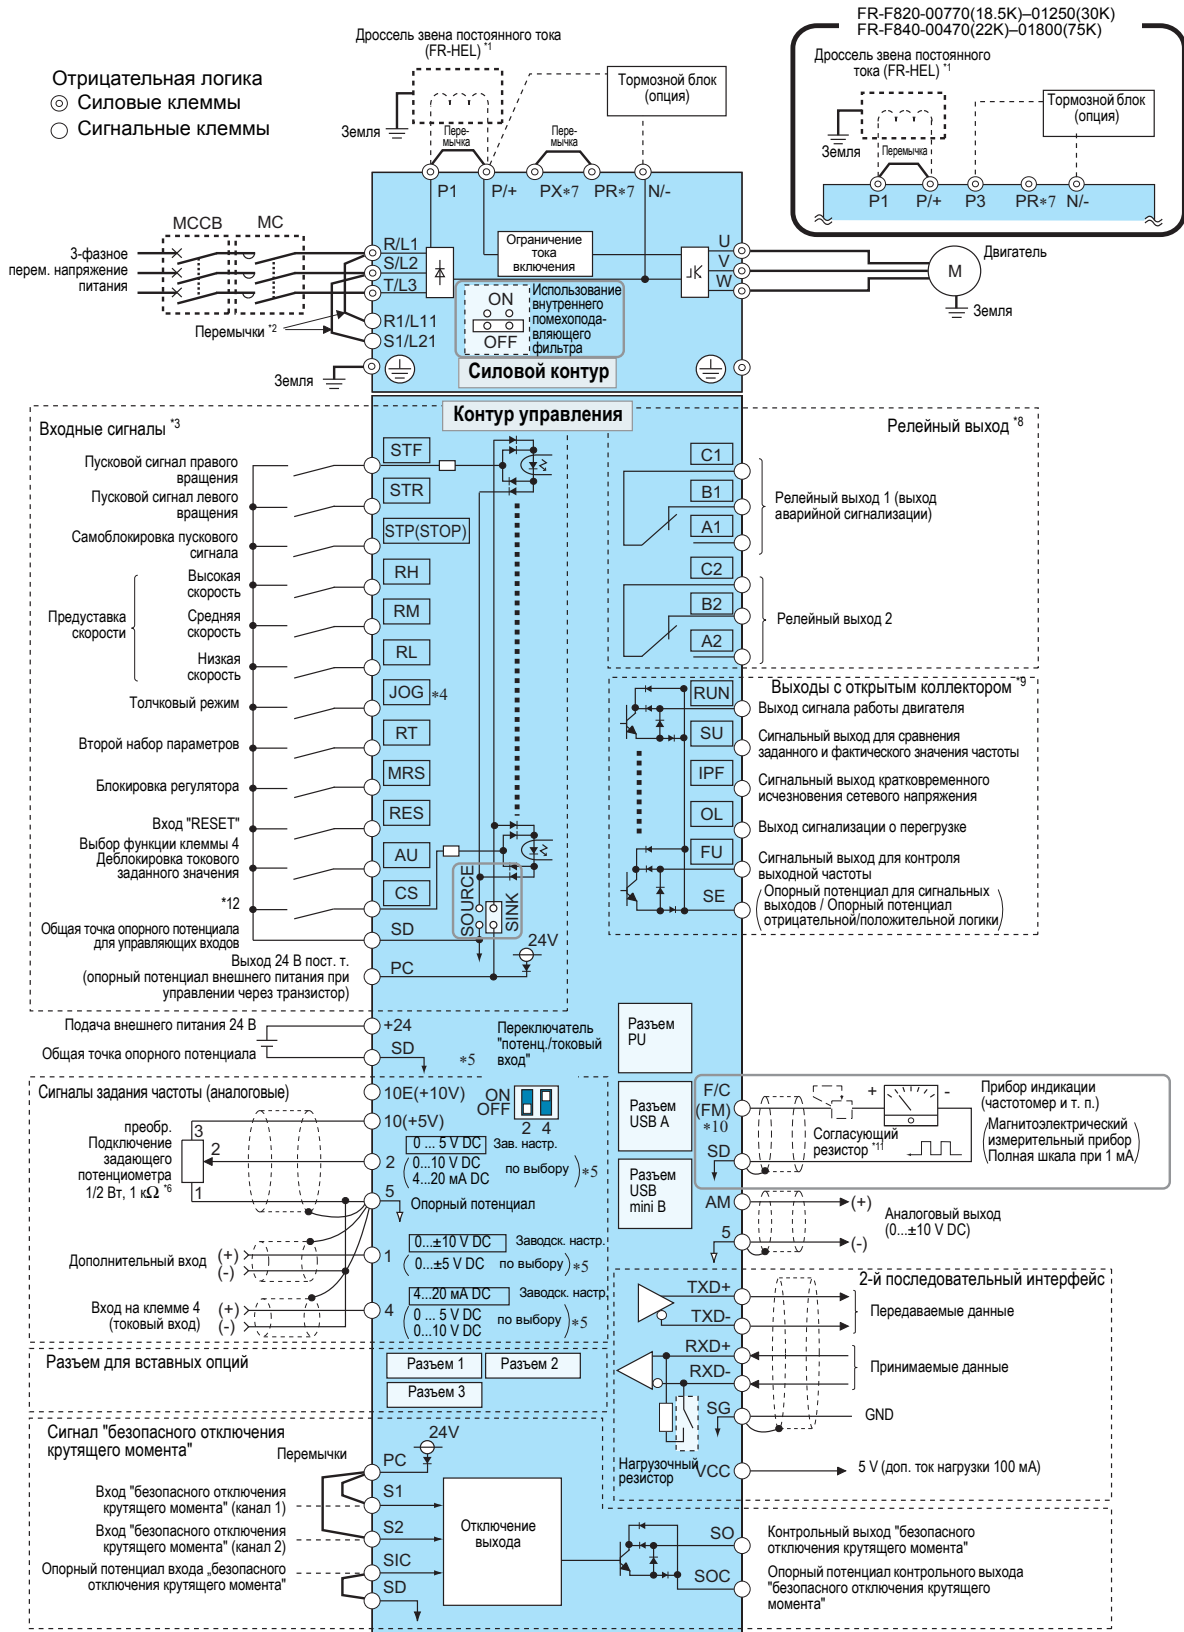

Сноски с *1 по *12 см. на следующей странице.


- *1 К преобразователям моделей FR-F820-03160(75K) и выше, а также FR-F840-01800(75K) и выше, обязательно подключите дроссель звена постоянного тока (FR-HEL), который можно заказать отдельно. (Выберите дроссель звена постоянного тока в соответствии с мощностью двигателя (см. *стр.* 42)). Если дроссель звена постоянного тока требуется подключить к моделям преобразователя до FR-F820-02330(55K) или до FR-F840-01160(55K), между клеммами P1 и P/+ которых имеется перемычка, то перед подключением дросселя удалите эту перемычку.
- *2 Для отдельного питания управляющего контура удалите перемычки и подключите сетевое напряжение к клеммам R1/L11, S1/L21.
- *3 К этим клеммам нельзя подключать сетевое напряжение. Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 178 ... 189). (см. *стр.* 25.)
- *4 Клемму JOG можно использовать в качестве импульсного входа. Выбор осуществляется с помощью параметра 291.
- *5 Диапазон входа устанавливается с помощью параметра. В рамку заключена заводская настройка (пар. 73, пар. 267). Для выбора потенциального входа установите переключатель "Токовый/потенциальный вход" на "OFF", а для выбора токового входа – на "ON". Клеммы 2 и 10 используются в качестве входа для элемента с положительным ТКС (пар. 561).
- *6 Если сигнал задания частоты часто изменяется, рекомендуется применять потенциометр 2 Вт, 1 кΩ.
- *7 Не используйте клеммы PR и PX. Не удаляйте перемычку между клеммами PR и PX.
- *8 Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 195, пар. 196). (см. *стр.* 25.)
- *9 Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 190 ... 194). (см. *стр.* 25.)
- *10 Через клемму F/C (FM) можно выводить импульсные сигналы, соответственно настройте параметр 291 (выход с открытым коллектором).
- *11 Если диапазон шкалы калибруется с помощью пульта управления, необходимость в согласующем резисторе отпадает.
- *12 При заводской настройке клемме CS не назначена никакая функция. Назначение функции осуществляется с помощью параметра 186 „Присвоение функции клемме CS“. (см. *стр.* 25.)

ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения индуктивных помех прокладывайте сигнальные провода на расстоянии не меньше 10 см от силовых кабелей. Кроме того, силовые кабели входов и выходов силового контура должны быть проложены отдельно.
 - При работах по электрическому монтажу следите за тем, чтобы в преобразователь не попали никакие посторонние электропроводящие предметы. Посторонние электропроводящие предметы (например, остатки проводов) или стружка от сверления монтажных отверстий могут привести к неправильному функционированию, срабатыванию сигнализации и неполадкам.
 - Обращайте внимание на правильную настройку переключателя "Потенциальный/токовый вход". Неправильная настройка может привести к неправильному функционированию.
-



● Тип СА

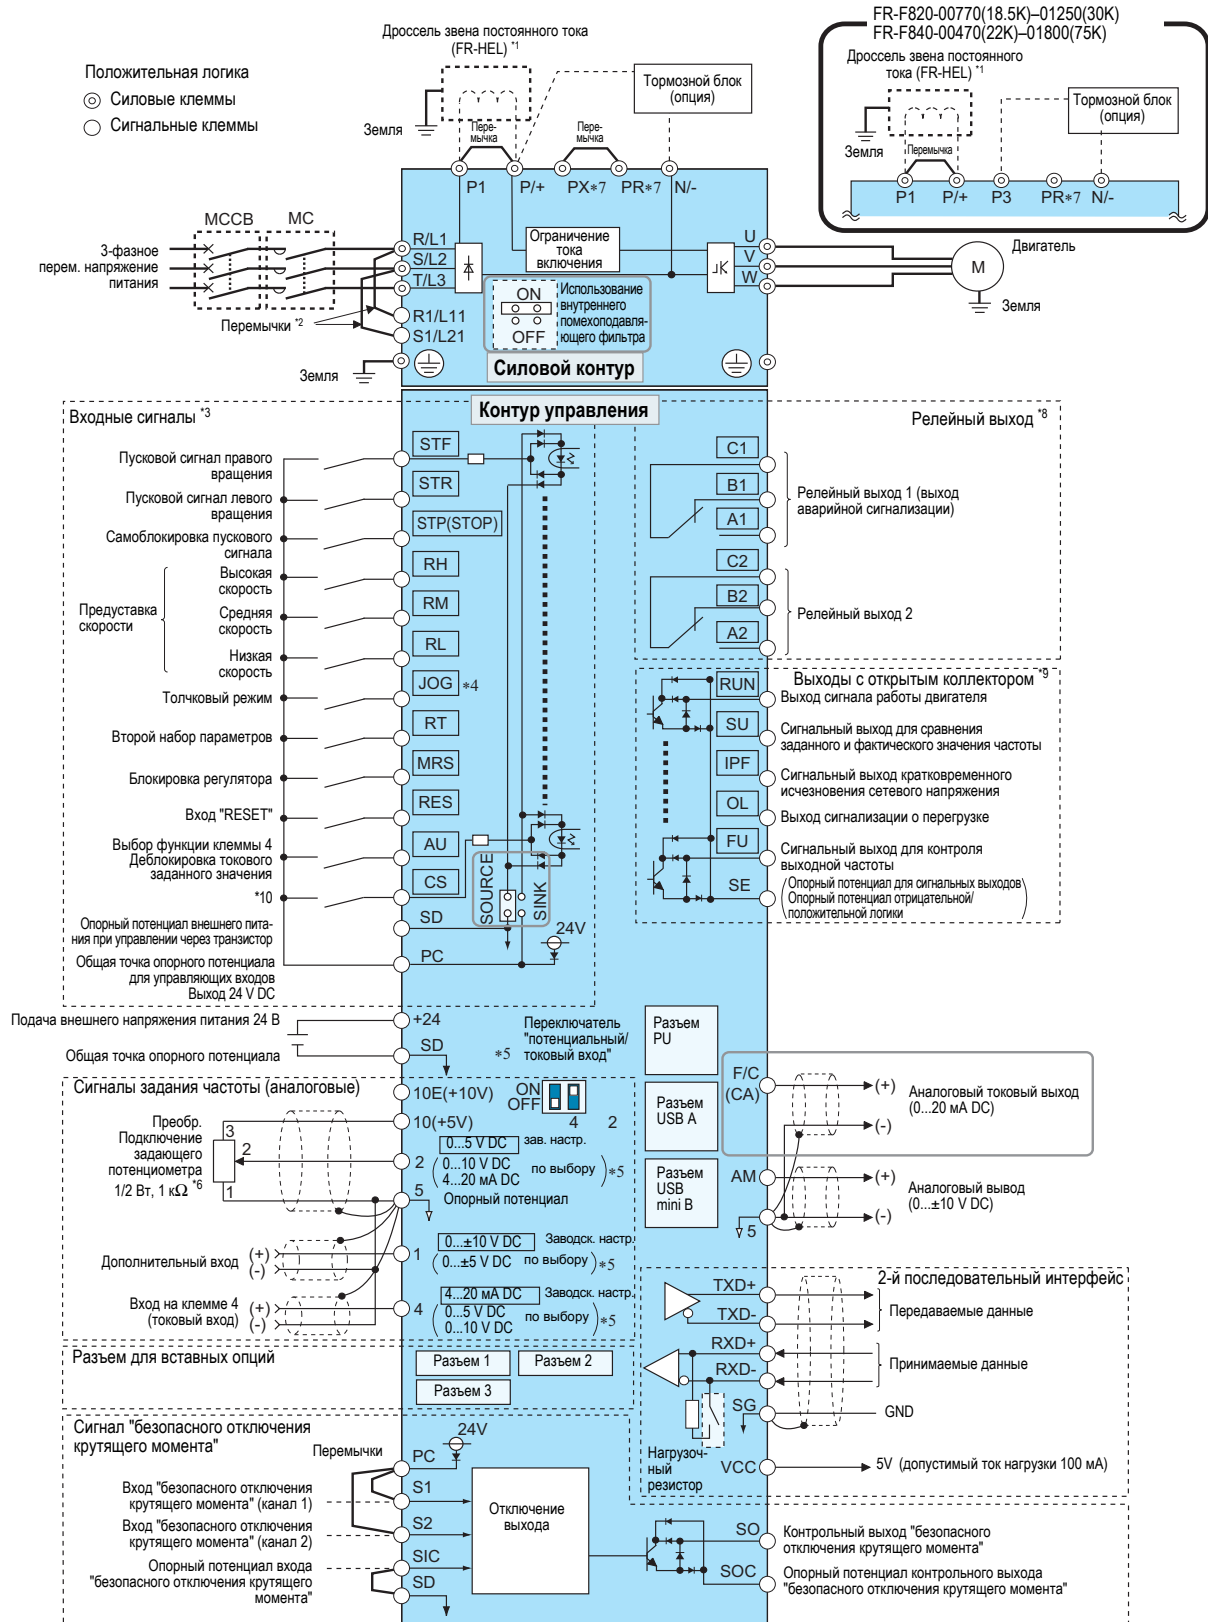

Сноски с *1 по *10 см. на следующей странице.

- *1 К преобразователям моделей FR-F820-03160(75K) и выше, а также FR-F840-01800(75K) и выше, обязательно подключите дроссель звена постоянного тока (FR-HEL), который можно заказать отдельно. (Выберите дроссель звена постоянного тока в соответствии с мощностью двигателя (см. *стр.* 42)). Если дроссель звена постоянного тока требуется подключить к моделям преобразователя до FR-F820-02330(55K) или до FR-F840-01160(55K), между клеммами P1 и P/+ которых имеется перемычка, то перед подключением дросселя удалите эту перемычку.
- *2 Для отдельного питания управляющего контура удалите перемычки и подключите сетевое напряжение к клеммам R1/L11, S1/L21.
- *3 К этим клеммам нельзя подключать сетевое напряжение. Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 178 ... 189). (см. *стр.* 25.)
- *4 Клемму JOG можно использовать в качестве импульсного входа. Выбор осуществляется с помощью параметра 291.
- *5 Диапазон входа устанавливается с помощью параметра. В рамку заключена заводская настройка (пар. 73, пар. 267). Для выбора потенциального входа установите переключатель "Токовый/потенциальный вход" на "OFF", а для выбора токового входа – на "ON". Клеммы 2 и 10 используются в качестве входа для элемента с положительным ТКС (пар. 561).
- *6 Если сигнал задания частоты часто изменяется, рекомендуется применять потенциометр 2 Вт, 1 кΩ.
- *7 Не используйте клеммы PR и PX. Не удаляйте перемычку между клеммами PR и PX.
- *8 Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 195, пар. 196). (см. *стр.* 25.)
- *9 Функции клемм зависят от присвоения в параметрах (пар. 190 ... 194). (см. *стр.* 25.)
- *10 При заводской настройке клемме CS не назначена никакая функция. Назначение функции осуществляется с помощью параметра 186 „Присвоение функции клемме CS“. (см. *стр.* 25.)

ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения индуктивных помех прокладывайте сигнальные провода на расстоянии не меньше 10 см от силовых кабелей. Кроме того, силовые кабели входов и выходов силового контура должны быть проложены отдельно.
 - При работах по электрическому монтажу следите за тем, чтобы в преобразователь не попали никакие посторонние электропроводящие предметы. Посторонние электропроводящие предметы (например, остатки проводов) или стружка от сверления монтажных отверстий могут привести к неправильному функционированию, срабатыванию сигнализации и неполадкам.
 - Обращайте внимание на правильную настройку переключателя "Потенциальный/токовый вход". Неправильная настройка может привести к неправильному функционированию.
-




3.2 Силовые подключения

3.2.1 Разводка клемм и проводка

<p>FR-F820-00046(0.75K), 00077(1.5K)</p> <p>Пере-мычка</p> <p>Питание Двигатель Светодиод "CHARGE"</p>	<p>FR-F820-00105(2.2K) ... 00250(5.5K) FR-F840-00023(0.75K) ... 00126(5.5K)</p> <p>Пере-мычка</p> <p>Питание Двигатель Светодиод "CHARGE"</p>	<p>FR-F820-00340(7.5K), 00490(11K) FR-F840-00170(7.5K), 00250(11K)</p> <p>Пере-мычка</p> <p>Светодиод "CHARGE"</p> <p>Питание Двигатель</p>
<p>FR-F820-00630(15K) FR-F840-00310(15K), 00380(18.5K)</p> <p>Пере-мычка</p> <p>Светодиод "CHARGE"</p> <p>Питание Двигатель</p>	<p>FR-F820-00770(18.5K) ... 01250(30K) FR-F840-00470(22K), 00620(30K)</p> <p>Светодиод "CHARGE"</p> <p>Питание Двигатель Пере-мычка</p>	<p>FR-F820-01540(37K) *2 FR-F840-00770(37K)</p> <p>Светодиод "CHARGE"</p> <p>Пере-мычка</p> <p>Питание Двигатель</p>
<p>FR-F820-01870(45K), 02330(55K) *1</p> <p>Питание Двигатель</p>	<p>FR-F820-03160(75K) *1</p> <p>Питание Дроссель звена постоянного тока Двигатель</p>	<p>FR-F840-00930(45K) ... 01800(75K) *1, *3</p> <p>Питание Двигатель</p>
<p>FR-F840-02160(90K), 02600(110K) *1</p> <p>Питание Дроссель звена постоянного тока Двигатель</p>	<p>FR-F820-03800(90K), 04750(110K) *1 FR-F840-03250(132K) ... 04810(220K) *1</p> <p>Питание Для опции Дроссель звена постоянного тока Двигатель</p>	<p>FR-F840-05470(250K) ... 06830(315K) *1</p> <p>Питание Дроссель звена постоянного тока Двигатель</p>

*1 На рисунке ниже показано местоположение клемм R1/L11, S1/L21 и светодиода "CHARGE".

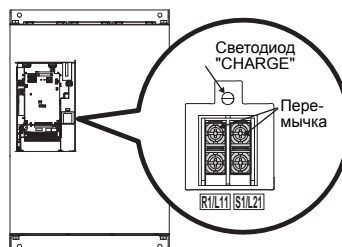


*2 В преобразователе FR-F820-01540(37K) клеммы P3 и PR не имеют винтов. Запрещено подключение к этим клеммам!

*3 У преобразователя модели FR-F840-01800(75K) между клеммами P1 и P+ перемычки нет. Обязательно подключите к клеммам P1 и P+ дроссель звена постоянного тока (FR-HEL), который можно приобрести в виде опции.

ВНИМАНИЕ

- Для подключения к сети используйте клеммы R/L1, S/L2, T/L3. (Определенное чередование фаз сетевого напряжения соблюдать не требуется.) Если подключить сетевое напряжение к клеммам U, V, W, то преобразователь частоты выйдет из строя.
- Кабели двигателей подключаются к клеммам U, V, W. При подаче сигнала STF двигатель вращается по часовой стрелке (глядя на конец приводного вала). (Необходимо соблюсти определенное чередование фаз.)
- Светодиод "CHARGE" горит, если имеется питание силового контура.
- В преобразователях частоты FR-F840-05470(250K) и выше для подключения к шинпроводам используется винт с контргайкой. Наверните контргайку с правой стороны шины. Если вы хотите подсоединить к шине два провода, расположите один провод с левой и один провод с правой стороны шины (см. рис.). Используйте для этого винты и гайки, входящие в комплект поставки.

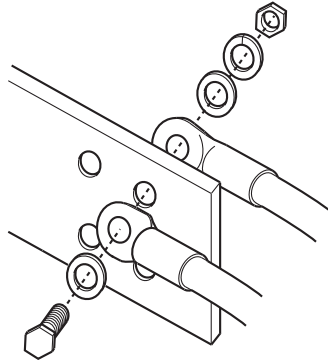



3.3 Основы монтажа электропроводки

3.3.1 Выбор размеров кабелей

Выберите кабели так, чтобы падение напряжения не превышало 2%.

Если расстояние между двигателем и преобразователем частоты большое, то в результате падения напряжения на кабеле двигателя может возникнуть потеря частоты вращения. Падение напряжения особенно сильно проявляется при низких частотах.

В нижеследующих таблицах приведены примеры размеров для длины кабеля 20 м.

Перегрузочная способность LD (Пар. 570 "Выбор перегрузочной способно" = "1")

- 200-вольтный класс (подключаемое напряжение 220 В)

Тип преобразователя частоты FR-F820-□	Винтовые клеммы *4	Момент затяжки [Нм]	Кабельные наконечники		Сечение кабеля									
					HIV и т. п. [мм²] *1				AWG/MCM *2		ПВХ и т. п. [мм²] *3			
					R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	кабель заземления	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W
00046(0.75K) ... 00105(2.2K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
00167(3.7K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
00250(5.5K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	6
00340(7.5K)	M5	2,5	14-5	8-5	14	8	14	5,5	5,5	6	8	16	10	16
00490(11K)	M5	2,5	14-5	14-5	14	14	14	8	8	6	6	16	16	16
00630(15K)	M5	2,5	22-5	22-5	22	22	22	14	14	4	4	25	25	16
00770(18.5K)	M6	4,4	38-6	38-6	38	38	38	14	14	2	2	35	35	25
00930(22K)	M8(M6)	7,8	38-8	38-8	38	38	38	22	22	2	2	35	35	25
01250(30K)	M8(M6)	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	22	1/0	1/0	50	50	25
01540(37K)	M8(M6)	7,8	80-8	80-8	80	80	80	22	22	3/0	3/0	70	70	35
01870(45K)	M10(M8)	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	38	4/0	4/0	95	95	50
02330(55K)	M10(M8)	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	38	4/0	4/0	95	95	50
03160(75K)	M12(M8)	24,5	150-12	150-12	125	125	150	38	38	250	250	—	—	—
03800(90K)	M12(M8)	24,5	150-12	150-12	150	150	2×100	38	38	2×4/0	2×4/0	—	—	—
04750(110K)	M12(M8)	24,5	100-12	100-12	150	150	2×100	38	38	2×4/0	2×4/0	—	—	—

- 400-вольтный класс (подключаемое напряжение 440 В)

Тип преобразователя частоты FR-F840-□	Винтовые клеммы *4	Момент затяжки [Нм]	Кабельные наконечники		Сечение кабеля									
					HIV и т. п. [мм²] *1				AWG/MCM *2		ПВХ и т. п. [мм²] *3			
					R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	кабель заземления	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W
00023(0.75K) ... 00083(3.7K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
00126(5.5K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	3,5	3,5	3,5	12	14	2,5	2,5	4
00170(7.5K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
00250(11K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	10
00310(15K)	M5	2,5	8-5	8-5	8	8	8	5,5	5,5	8	8	10	10	10
00380(18.5K)	M5	2,5	14-5	8-5	14	8	14	8	8	6	8	16	10	16
00470(22K)	M6	4,4	14-6	14-6	14	14	22	14	14	6	6	16	16	16
00620(30K)	M6	4,4	22-6	22-6	22	22	22	14	14	4	4	25	25	16
00770(37K)	M6	4,4	22-6	22-6	22	22	22	14	14	4	4	25	25	16
00930(45K)	M8	7,8	38-8	38-8	38	38	38	22	22	1	2	50	50	25
01160(55K)	M8	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	22	1/0	1/0	50	50	25
01800(75K)	M8	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	22	1/0	1/0	50	50	25
02160(90K)	M10	14,7	60-10	60-10	60	60	60	22	22	1/0	1/0	50	50	25
02600(110K)	M10	14,7	80-10	80-10	80	80	80	22	22	3/0	3/0	70	70	35
03250(132K)	M10(M12)	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	38	4/0	4/0	95	95	50
03610(160K)	M10(M12)	14,7	150-10	150-10	125	125	100	38	38	250	250	120	120	70
04320(185K)	M12(M10)	24,5	150-12	150-12	150	150	150	38	38	300	300	150	150	95
04810(220K)	M12(M10)	24,5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	60	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
05470(250K)	M12(M10)	46	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	60	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
06100(280K)	M12(M10)	46	150-12	150-12	2×125	2×125	2×125	60	60	2×250	2×250	2×120	2×120	120
06830(315K)	M12(M10)	46	150-12	150-12	2×150	2×150	2×125	60	60	2×300	2×300	2×150	2×150	150

Сноски с *1 по *4 см. на следующей странице.

- *1 Для моделей до FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из термостойкого ПВХ (HIV) (600 В, класс 2, кабель с виниловой изоляцией) для максимальной рабочей температуры 75°C. Температура окружающего воздуха принята за 50°C, а длина кабеля – за 20 м.
Для моделей начиная с FR-F820-03160(75K) и начиная с FR-F840-01800(75K) за основу взят кабель с оболочкой из LMFC (жаростойкая гибкая изоляция со сшитым полиэтиленом) для максимальной рабочей температуры 90°C. При прокладывании в кабельном канале принято, что температура окружающего воздуха не превышает 50°C.
- *2 Для всех моделей 200-вольтного класса и моделей до FR-F840-00930(45K) за основу взят кабель с оболочкой из TННW для максимальной рабочей температуры 75°C. Принято, что температура окружающего воздуха не превышает 40°C, а проводка имеет длину менее 20 м.
Для моделей начиная с FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из TННН для максимальной рабочей температуры 90°C. Температура окружающего воздуха при прокладывании в кабельном канале принята за 40°C.
(Этот выбор применяется, в основном, в США.)
- *3 Для моделей до FR-F820-00770(18.5K) и до FR-F840-00930(45K) за основу взят кабель с поливинилхлоридной оболочкой (PVC) для максимальной рабочей температуры 70°C. Температура окружающего воздуха принята за 40°C, а длина провода – за 20 м.
Для моделей начиная с FR-F820-00930(22K) и начиная с FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из сшитого полиэтилена (XLPE) для максимальной рабочей температуры 90°C. Температура окружающего воздуха при прокладывании в кабельном канале принята за 40°C.
(Этот выбор применяется, в основном, в Европе.)
- *4 Указанный размер относится к клеммам R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/-, P1, P3, а также к клемме заземления.
Размер винта, указанный в скобках для моделей FR-F820-00930(22K) и выше и FR-F840-04320(185K) и выше, относится к соединению для кабеля заземления.
Размер винта, указанный в скобках для модели FR-F840-03250(132K) или FR-F840-03610(160K), относится к клемме P/+ для подсоединения опционального блока.



Перегрузочная способность SLD (Пар. 570 "Выбор перегрузочной способно" = "0")

- 200-вольтный класс (подключаемое напряжение 220 В)

Тип преобразователя частоты FR-F820-□	Винтовые клеммы *4	Момент затяжки [Нм]	Кабельные наконечники		Сечение кабеля								
					HIV и т. п. [мм²] *1				AWG/MCM *2		ПВХ и т. п. [мм²] *3		
					R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	кабель заземления	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3
00046(0.75K) ... 00105(2.2K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
00167(3.7K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
00250(5.5K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	6
00340(7.5K)	M5	2,5	14-5	8-5	14	8	14	5,5	6	8	16	10	16
00490(11K)	M5	2,5	14-5	14-5	14	14	14	8	6	6	16	16	16
00630(15K)	M5	2,5	22-5	22-5	22	22	22	14	4	4	25	25	16
00770(18.5K)	M6	4,4	38-6	38-6	38	38	38	14	2	2	50	50	25
00930(22K)	M8(M6)	7,8	38-8	38-8	38	38	38	22	2	2	50	50	25
01250(30K)	M8(M6)	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
01540(37K)	M8(M6)	7,8	80-8	80-8	80	80	80	22	3/0	3/0	70	70	35
01870(45K)	M10(M8)	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
02330(55K)	M10(M8)	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
03160(75K)	M12(M8)	24,5	150-12	150-12	125	125	150	38	250	250	—	—	—
03800(90K)	M12(M8)	24,5	100-12	100-12	150	150	2×100	38	2×4/0	2×4/0	—	—	—
04750(110K)	M12(M8)	24,5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	60	2×4/0	2×4/0	—	—	—

- 400-вольтный класс (подключаемое напряжение 440 В)

Тип преобразователя частоты FR-F840-□	Винтовые клеммы *4	Момент затяжки [Нм]	Кабельные наконечники		Сечение кабеля								
					HIV и т. п. [мм²] *1				AWG/MCM *2		ПВХ и т. п. [мм²] *3		
					R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	P/+, P1	кабель заземления	R/L1, S/L2, T/L3	U, V, W	R/L1, S/L2, T/L3
00023(0.75K) ... 00083(3.7K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	2	2	14	14	2,5	2,5	2,5
00126(5.5K)	M4	1,5	2-4	2-4	2	2	3,5	3,5	12	14	2,5	2,5	4
00170(7.5K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	3,5	3,5	3,5	3,5	12	12	4	4	4
00250(11K)	M4	1,5	5,5-4	5,5-4	5,5	5,5	5,5	5,5	10	10	6	6	10
00310(15K)	M5	2,5	8-5	8-5	8	8	8	5,5	8	8	10	10	10
00380(18.5K)	M5	2,5	14-5	8-5	14	8	14	8	6	8	16	10	16
00470(22K)	M6	4,4	14-6	14-6	14	14	22	14	6	6	16	16	16
00620(30K)	M6	4,4	22-6	22-6	22	22	22	14	4	4	25	25	16
00770(37K)	M6	4,4	22-6	22-6	22	22	22	14	4	4	25	25	16
00930(45K)	M8	7,8	38-8	38-8	38	38	38	22	1	2	50	50	25
01160(55K)	M8	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
01800(75K)	M8	7,8	60-8	60-8	60	60	60	22	1/0	1/0	50	50	25
02160(90K)	M10	14,7	80-10	80-10	80	80	80	22	3/0	3/0	70	70	35
02600(110K)	M10	14,7	100-10	100-10	100	100	100	38	4/0	4/0	95	95	50
03250(132K)	M10(M12)	14,7	150-10	150-10	125	125	100	38	250	250	120	120	120
03610(160K)	M10(M12)	14,7	150-10	150-10	150	150	150	38	300	300	150	150	95
04320(185K)	M12(M10)	24,5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
04810(220K)	M12(M10)	24,5	100-12	100-12	2×100	2×100	2×100	60	2×4/0	2×4/0	2×95	2×95	95
05470(250K)	M12(M10)	46	150-12	150-12	2×125	2×125	2×125	60	2×250	2×250	2×120	2×120	120
06100(280K)	M12(M10)	46	150-12	150-12	2×150	2×150	2×125	60	2×300	2×300	2×150	2×150	150
06830(315K)	M12(M10)	46	200-12	200-12	2×200	2×200	2×150	100	2×350	2×350	2×185	2×185	2×95

Сноски с *1 по *4 см. на следующей странице.

- *1 Для всех моделей 200-вольтного класса и моделей до FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из термостойкого ПВХ (HIV) (600 В, класс 2, кабель с виниловой изоляцией) для максимальной рабочей температуры 75°C. Температура окружающего воздуха принята за 50°C, а длина кабеля – за 20 м.
Для моделей начиная с FR-F840-01800(75K) за основу взят кабель с оболочкой из LMFC (жаростойкая гибкая изоляция со шшитым полиэтиленом) для максимальной рабочей температуры 90°C. При прокладывании в кабельном канале принято, что температура окружающего воздуха не превышает 50°C.
- *2 Для всех моделей 200-вольтного класса и моделей до FR-F840-00930(45K) за основу взят кабель с оболочкой из TННW для максимальной рабочей температуры 75°C. Принято, что температура окружающего воздуха не превышает 40°C, а проводка имеет длину менее 20 м.
Для моделей начиная с FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из TННN для максимальной рабочей температуры 90°C. Температура окружающего воздуха при прокладывании в кабельном канале принята за 40°C.
(Этот выбор применяется, в основном, в США.)
- *3 Для моделей до FR-F820-00930(22K) и до FR-F840-00930(45K) за основу взят кабель с поливинилхлоридной оболочкой (PVC) для максимальной рабочей температуры 70°C. Температура окружающего воздуха принята за 40°C, а длина провода – за 20 м.
Для моделей начиная с FR-F820-01250(30K) и начиная с FR-F840-01160(55K) за основу взят кабель с оболочкой из сшитого полиэтилена (XLPE) для максимальной рабочей температуры 90°C. Температура окружающего воздуха при прокладывании в кабельном канале принята за 40°C.
(Этот выбор применяется, в основном, в Европе.)
- *4 Указанный размер относится к клеммам R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/-, P1, P3, а также к клемме заземления.
Размер винта, указанный в скобках для моделей FR-F820-00930(22K) и выше и FR-F840-04320(185K) и выше, относится к соединению для кабеля заземления.
Размер винта, указанный в скобках для модели FR-F840-03250(132K) или FR-F840-03610(160K), относится к клемме P/+ для подсоединения опционального блока.

Падение напряжения можно рассчитать по следующей формуле:

$$\text{Падение напряжения [В]} = \frac{\sqrt{3} \times \text{сопротивление цепи [м}\Omega/\text{м]} \times \text{расстояние проводки [м]} \times \text{ток [А]}}{1000}$$

Если кабель имеет большую длину или из-за падения напряжения возникают проблемы в нижнем диапазоне частоты, используйте кабель большего поперечного сечения.

ВНИМАНИЕ

- Затягивайте винты клемм с заданными моментами затяжки.
Слишком слабая затяжка может стать причиной коротких замыканий или неисправностей.
Слишком сильная затяжка винтов может стать причиной коротких замыканий, неисправностей или повреждения преобразователя.
- Для подключения электропитания и двигателя используйте изолированные кабельные наконечники.



3.3.2 Допустимая длина кабеля двигателя

♦ Асинхронный двигатель

Подключите один или несколько асинхронных двигателей с максимально допустимой общей длиной проводки, указанной в следующей таблице.

Настройка параметра 72 (несущая частота)	FR-F820-00046(0.75К), FR-F840-00023(0.75К)	FR-F820-00077(1.5К), FR-F840-00038(1.5К)	Начиная с FR-F820-00105(2.2К), Начиная с FR-F840-00052(2.2К)
≤ 2 (2 кГц)	300 м	500 м	500 м
≥ 3 (3 кГц)	200 м	300 м	500 м

В связи с широтно-импульсной модуляцией в преобразователе частоты, на клеммах подключения двигателя возникают импульсы напряжения (в зависимости от параметров линии), способные повредить изоляцию двигателя. При подключении 400-вольтового двигателя примите следующие контрмеры:

– Используйте двигатель с достаточной прочностью изоляции и ограничьте несущую частоту с помощью пар. 72 "Функция ШИМ" в зависимости от длины проводки двигателя.

	Длина проводки		
	≤ 50 м	50...100 м	≥ 100 м
Настройка параметра 72	≤ 15 (14,5 кГц)	≤ 9 (9 кГц)	≤ 4 (4 кГц)

– На выходе преобразователей моделей до FR-F840-01160(55К) установите выходной фильтр du/dt (FR-ASF-H, FR-BMF-H), а на выходе преобразователей модели FR-F840-01800(75К) и выше – синусный выходной фильтр (MT-BSL, MT-BSC).

♦ Двигатель с постоянными магнитами

При подключении двигателя с постоянными магнитами длина кабеля двигателя не должна превышать максимальные значения из следующей таблицы.

Класс напряжения	Настройка параметра 72 (несущая частота)	FR-F820-00077(1.5К) и выше, FR-F840-00038(1.5К) и выше	Начиная с FR-F820-00105(2.2К), Начиная с FR-F840-00052(2.2К)
200 V	0 (2 kHz) ... 15 (14 kHz)	100 м	100 м
400 V	≤ 5 (2 kHz)	100 м	100 м
	6 ... 9 (6 kHz)	50 м	100 м
	≥ 10 (10 kHz)	50 м	50 м

К преобразователю разрешается подключать только один двигатель с постоянными магнитами. Питание нескольких двигателей с постоянными магнитами от одного преобразователя не допускается.

ВНИМАНИЕ


- При более длинной проводке зарядные токи могут привести к срабатываниям защиты от превышения тока преобразователя, неправильному функционированию быстрого ограничения тока или к сбоям преобразователя. При ошибочном срабатывании функции быстрого ограничения тока ее можно деактивировать. (Информацию о настройке параметра 156 "Выбор ограничения тока" имеется в руководстве по эксплуатации.)
- При регулировании двигателя с постоянными магнитами нельзя подключать опциональный выходной фильтр du/dt (FR-ASF-H, FR-BMF-H) и синусный выходной фильтр (MT-BSL, MT-BSC).
- Информация о настройке параметра 72 "Функция ШИМ" имеется в руководстве по эксплуатации.
- Выходной фильтр du/dt FR-ASF-H и FR-BMF-H можно использовать при управлении по характеристике U/f и расширенном управлении вектором потока, а синусный выходной фильтр MT-BSL и MT-BSC – при управлении по характеристике U/f. (Соответствующая информация имеется в руководствах по эксплуатации опций.)
- Если вы хотите подключить к преобразователю 400-вольтовый двигатель, соблюдайте руководство по эксплуатации.

3.3.3 Подключение отдельного питания для управляющего контура (клеммы R1/L11, S1/L21)

- Винтовые клеммы: M4
- Поперечное сечение проводника: от 0,75 мм² до 2 мм²
- Момент затяжки: 1,5 Нм

3.4 Клеммы управляющего контура

3.4.1 Разводка клемм

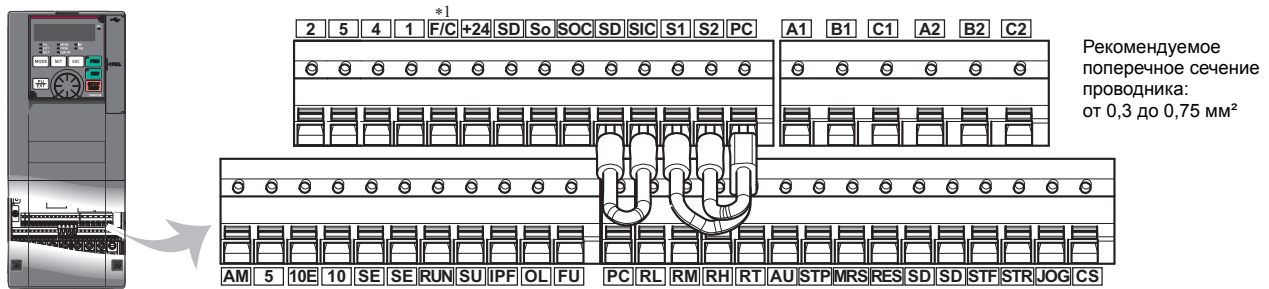

*1 У преобразователя типа FM эта клемма имеет функцию выхода FM, а у преобразователя типа CA – функцию выхода CA.



3.4.2 Подключение цепей управления

• Подсоединение проводов к клеммам

Удалите изоляцию с конца провода, подсоединяемого к контуру управления, и смонтируйте на оголенном конце гильзу для оконцевания жилы. Зачистите конец провода от изоляции. Одножильные провода можно подсоединить непосредственно к клеммам, предварительно удалив с них изоляцию. Подготовленный провод с оконцовочной гильзой или одножильный провод с удаленной изоляцией можно вставить в клемму.



- (1) Удалите изоляцию провода на длину, показанную на рисунке. Если удалить изоляцию на слишком большую длину, это может привести к замыканию с соседними проводами. Если же оголен слишком короткий конец, провод может выскочить из оконцовочной гильзы. Перед подсоединением скрутите конец провода, чтобы он не мог отсоединиться. Конец провода нельзя лудить.

Длина удаления изоляции



- (2) Насаживание и опрессовка оконцовочной гильзы

Введите провод в оконцовочную гильзу так, чтобы он выступал из конца гильзы приблизительно на 0...0,5 мм. После опрессовки проверьте гильзу. Не используйте гильзу, опрессованную небезупречно или имеющую поврежденную поверхность.

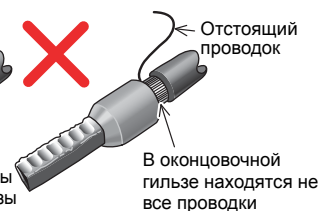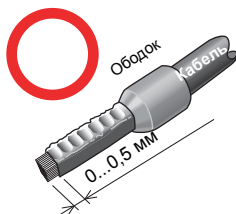

• Рекомендуемые гильзы для оконцовки жил (по состоянию на февраль 2012)

Поп. сечение провода (мм ²)	Оконцовочная гильза			Изготовитель	Рекомендуемые обжимные клещи
	С пластмассовым ободком	Без пластмассового ободка	Провода с допуском UL *2		
0,3	AI 0,5-10WH	—	—	Phoenix Contact Co., Ltd.	CRIMPFOX 6
0,5	AI 0,5-10WH	—	AI 0,5-10WH-GB		
0,75	AI 0,75-10GY	A 0,75-10	AI 0,75-10GY-GB		
1	AI 1-10RD	A 1-10	AI 1-10RD/1000GB		
1,25, 1,5	AI 1,5-10BK	A 1,5-10	AI 1,5-10BK/1000GB *3		
0,75 (для двух проводов)	AI-TWIN 2×0,75-10GY	—	—		


*2 Гильзы для оконцовки жил с пластмассовым ободком для проводов с более толстой изоляцией, отвечающей требованиям MTW (MTW – Machine Tool Wiring, станочная проводка).

*3 Действительно для клемм A1, B1, C1, A2, B2, C2.


Поп. сечение провода (мм ²)	Артикул оконцовочной гильзы	Артикул изоляции	Изготовитель	Рекомендуемые обжимные клещи
0,3 ... 0,75	BT 0.75-11	VC 0.75	NICHIFU Co.,Ltd.	NH 69



(3) Вставьте провод в клемму.

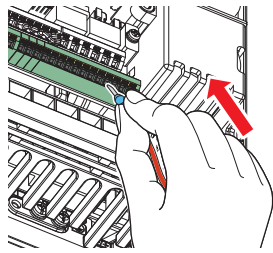


Если вы используете многопроволочный провод без оконцевочной гильзы или одножильный провод, откройте замок с помощью плоской отвертки и введите провод в зажим.

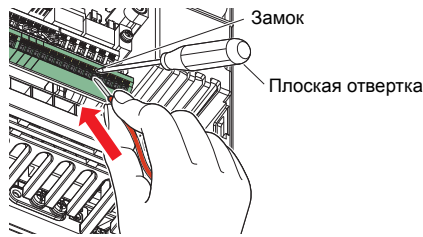

• Отсоединение

Откройте замок плоской отверткой и выньте провод из зажима.

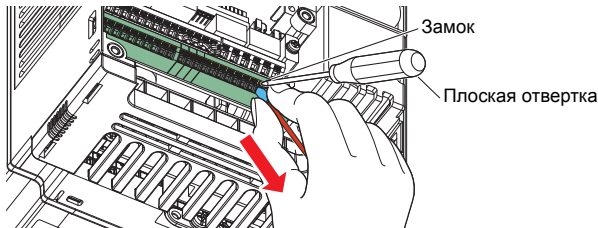

ВНИМАНИЕ


- Если вы используете многопроволочный провод без оконцевочной гильзы, тщательно скрутите проводки во избежание короткого замыкания с соседними клеммами.
- Если вы попытаетесь вытянуть провод из зажима с применением силы, не отпустив перед этим замок, это может повредить клеммный блок.
- Для управления замком используйте плоскую отвертку (с концом 0,4 мм × 2,5 мм). Отвертка меньшего размера может повредить клеммный блок.
Рекомендуемая отвертка (по состоянию на февраль 2012).

Обозначение	Модель	Изготовитель
Отвертка	SZF 0- 0,4 x 2,5	Phoenix Contact Co., Ltd.

- Нажимайте отверткой на замок вертикально, иначе отвертка может соскользнуть и поранить вас или повредить преобразователь.

3.4.3 Указания по выполнению проводки

- Рекомендуемое поперечное сечение проводника для подключения управляющего контура составляет от 0,3 до 0,75 мм².
- Максимальная длина проводки составляет 30 м. (200 м для клеммы FM)
- Во избежание сбоев, вызванных плохим контактом, применяйте несколько параллельных слабосигнальных контактов или сдвоенные контакты.
- С целью подавления помех подсоединяйте к клеммам управляющего контура экранированные или витые провода. Не прокладывайте эту проводку вместе с силовыми кабелями (в том числе кабелями 200-вольтовой релейной схемы). Экраны проводов, подключенных к контуру управления, необходимо соединить с общей точкой опорного потенциала для клеммного блока контура управления. Если к клемме PC подключен внешний блок сетевого питания, то экран провода внешнего блока питания следует соединить с минусовым полюсом внешнего блока питания. Не соединяйте экран непосредственно с заземленным корпусом блока питания или т. п.
- Обращайте внимание на то, чтобы к выходам аварийной сигнализации (A1, B1, C1, A2, B2, C2) напряжение было всегда приложено через катушку реле, лампу и т. п.

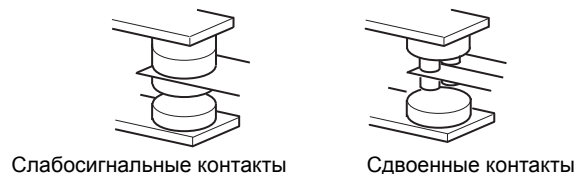


3.4.4 Выбор управляющей логики (отрицательная/положительная)

Выберите управляющую логику входов в соответствии со схемной логикой ваших управляющих сигналов.

Логика можно изменить, переставив вставную перемычку на управляющей плате. Вставьте перемычку в позицию, соответствующее требуемой управляющей логике (SINK/SOURCE).

- Преобразователь типа FM предварительно установлен на отрицательную логику (SINK).
- Преобразователь типа CA предварительно установлен на положительную логику (SOURCE).

(Выходные сигналы можно использовать вне зависимости от положения вставной перемычки, т. е. от положительной или отрицательной логики.)

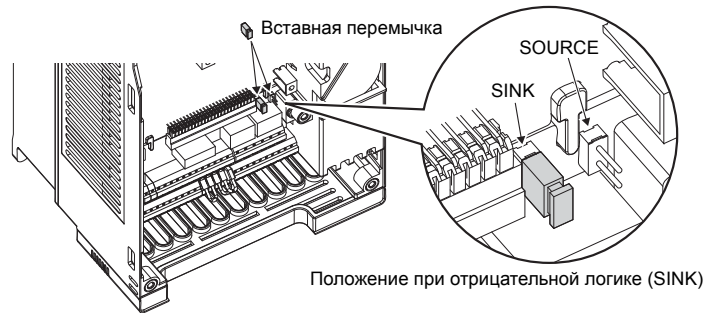

3.4.5 Питание управляющего контура от внешнего 24-вольтного блока сетевого питания

К клеммам "+24" и "SD" можно подключить внешний 24-вольтный блок сетевого питания. Использование внешнего питания 24 В позволяет сохранять возможность коммутации клемм ввода-вывода, индикации на пульте, а также функций управления и коммуникации в режиме коммуникации при отключенном питании силового контура.

Если используется внешний 24-вольтный блок сетевого питания, на пульте мигает сообщение "EV".

♦ Входные данные для внешнего питания 24 В

Признак	Номинальные данные
Входное напряжение	23 ... 25,5 V DC
Входной ток	≤ 1,4 A



3.5 Защитная функция "безопасное отключение крутящего момента"

3.5.1 Описание

Ниже описаны клеммы, связанные с этой защитной функцией.

Клемма	Описание функции клеммы			
S1 *1	Вход "безопасного отключения крутящего момента"	Канал 1	Между S1 и SIC	Соединения нет: отключение крутящего момента Соединение есть: без отключения крутящего момента
S2 *1		Канал 2	Между S2 и SIC	
SIC *1	Опорный потенциал для клемм S1 и S2			
SO	Вывод сигнала при аварийной сигнализации или ошибке Сигнал выводится, если во внутреннем защитном контуре *2 неисправностей нет.		ВЫКЛ.: Неисправность внутреннего защитного контура *2 ВКЛ.: Неисправностей внутреннего защитного контура нет *2	
SOC	Опорный потенциал для сигнального выхода с открытым коллектором SO			

*1 В состоянии при поставке клеммы S1 и S2 соединены проволочными перемычками с клеммой PC, а клемма SIC – с клеммой SD. Если вы хотите применять функцию "безопасного отключения крутящего момента", то удалите все проволочные перемычки и подключите релейный модуль безопасности, как это показано на следующей схеме.


*2 При неисправности внутреннего защитного контура на пульте управления выводится одна из ошибок, перечисленных на следующей странице.

ВНИМАНИЕ

Через клемму SO можно выводить сигнал ошибки, чтобы предотвратить повторный запуск преобразователя. Этот сигнал нельзя использовать для управления входами безопасности "безопасного отключения крутящего момента" на других устройствах и приборах.

3.5.2 Электропроводка

Во избежание перезапуска после срабатывания защитной функции подключите клавишу "RESET" для релейного модуля безопасности или программируемый защитный контроллер к клеммам SO и SOC по показанной схеме. В этой внешней схеме клавиша сброса служит для подачи сигнала обратной связи для релейного модуля безопасности или программируемого защитного контроллера.

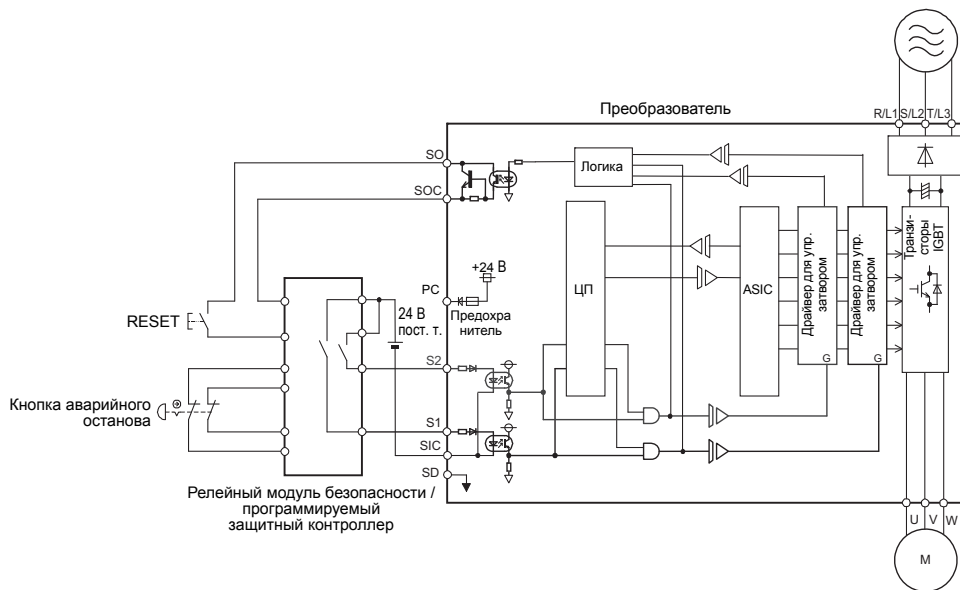

3.5.3 Описание защитной функции

Питание	Состояние внутреннего защитного контура	Входная клемма *1, *2		Выходная клемма	Рабочее состояние преобразователя	Индикация на пульте	
		S1	S2	SO		E.SAF *6	SA *7
выкл.	—	—	—	выкл.	Выход отключен (безопасное состояние)	не отображается	не отображается
вкл.	Нормальное	вкл.	вкл.	вкл. *3	Работа деблокирована	не отображается	не отображается
	Нормальное	вкл.	выкл.	выкл. *4	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	отображается
	Нормальное	выкл.	вкл.	выкл. *4	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	отображается
	Нормальное	выкл.	выкл.	вкл. *3	Выход отключен (безопасное состояние)	не отображается	отображается
	Ошибка	вкл.	вкл.	выкл.	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	не отображается *5
	Ошибка	вкл.	выкл.	выкл.	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	отображается
	Ошибка	выкл.	вкл.	выкл.	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	отображается
	Ошибка	выкл.	выкл.	выкл.	Выход отключен (безопасное состояние)	отображается	отображается

*1 Вкл.: транзистор находится в состоянии сквозной проводимости
 Выкл.: транзистор заперт

*2 Если вы хотите эксплуатировать преобразователь частоты без функции безопасности, соедините клеммы S1 и S2 с клеммой PC, а клемму SIC – с клеммой SD. (При поставке преобразователя клеммы S1 и S2 соединены перемычками с клеммой PC, а клемма SIC – с клеммой SD.)

*3 Если срабатывает одна из защитных функций, указанных в следующей таблице, клемма SO выключается.

Значение	Индикация на пульте	Значение	Индикация на пульте
Дефект соединения с разъемом (внешнего) опционального блока	E.OPT	Короткое замыкание выходного напряжения 24 В пост. т.	E.P24
Неисправность внутреннего коммуникационного опционального блока (установленного на расширительном слоте)	E.OP1	Неисправность в защитном контуре	E.SAF
Ошибка запоминающего устройства	E.PE	Слишком высокая частота вращения	E.OS
Превышено количество попыток перезапуска	E.RET	Ошибка центрального процессора	E.CPU
Ошибка запоминающего устройства	E.PE2		E.5 ... E.7
Короткое замыкание в соединении с пультом, Короткое замыкание выходного напряжения 2-го последовательного интерфейса	E.CTE	Неисправность во внутреннем электрическом контуре	E.13

*4 В нормальном режиме эксплуатации клемма SO остается включенной, пока не появится сообщение E.SAF (после чего она выключается).

*5 Если клеммы S1 и S2 выключились из-за внутренней ошибки защитного контура, появляется сообщение SA.

*6 Если одновременно с сообщением E.SAF возникла и какая-либо иная ошибка, то может отображаться эта ошибка.

*7 Если одновременно с сообщением SA возникло и какое-либо иное предупреждение, то может отображаться это предупреждение.

Дополнительную информацию о функции "безопасное отключение крутящего момента" можно найти в руководстве "Safety stop function instruction manual (BCN-A23228-001)".

(Файл PDF этого руководства имеется на прилагаемом компакт-диске.)

4 ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ПРИ ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ИЗ СТРОЯ

Если преобразователь частоты распознал какую-либо неисправность с помощью защитной функции, выводится аварийный сигнал (ALM). Однако существует некоторая вероятность того, что не сработает сама система распознавания неисправности в преобразователе частоты или внешняя схема для анализа аварийного сигнала. Хотя преобразователи частоты Mitsubishi Electric отвечают самым высоким стандартам качества, во избежание ущерба при выходе преобразователя из строя необходимо контролировать сигналы состояния преобразователя.

Одновременно систему следует сконфигурировать таким образом, чтобы меры защиты – вне преобразователя частоты и независимо от него – обеспечивали безопасность системы даже при выходе преобразователя из строя.

Сигналы состояния преобразователя частоты

Комбинируя сигналы состояния, выдаваемые преобразователем частоты, можно реализовать блокировки с другими частями установки и распознавать аварийные состояния преобразователя.

Метод блокировки	Описание	Используемые сигналы состояния	Ссылка
Защитная функция преобразователя частоты	Опрос состояния выходного сигнала аварийной сигнализации Распознавание неисправности при отрицательной логике	Выход аварийной сигнализации (ALM)	См. раздел "Параметры" в руководстве по эксплуатации преобразователя частоты
Готовность преобразователя частоты к работе	Проверка сигнала готовности к работе	Готовность к работе (RY)	
Рабочее состояние преобразователя частоты	Проверка пусковых сигналов и сигнала работы двигателя	Пусковой сигнал (STF, STR) Вращение двигателя (RUN)	
	Проверка пусковых сигналов и выходного тока	Пусковой сигнал (STF, STR) Контроль выходного тока (Y12)	

Внешний контроль вращения двигателя и тока двигателя


Даже если для блокировки других частей установки применяются сигналы состояния преобразователя, это еще не дает гарантии абсолютной безопасности. Ведь и сам преобразователь может функционировать неправильно и выдавать неправильные сигналы. Например, если внешняя система управления контролирует выходной сигнал аварийной сигнализации, пусковой сигнал и сигнал RUN, то могут возникнуть ситуации, в которых из-за ошибки центрального процессора преобразователя частоты аварийный сигнал выдается неправильно или сигнал RUN остается включенным, хотя сработала защитная функция преобразователя и активирована сигнализация.

- **Контроль пускового сигнала и текущего рабочего состояния**

В чувствительных установках предусмотрите устройства, контролирующие частоту вращения и ток двигателя. С их помощью можно проверять, действительно ли двигатель вращается после подачи пускового сигнала на преобразователь частоты. Однако учитывайте, что в фазе замедления даже при выключенном пусковом сигнале через двигатель может течь ток – до тех пор, пока двигатель не остановится. Поэтому при установлении логической связи между пусковым сигналом и измеренным током двигателя, и при последующем преобразовании этой информации в сообщение о неисправности необходимо учитывать время замедления, настроенное в преобразователе. При контроле тока следует определять ток во всех трех фазах.

- **Контроль заданной и фактической частоты вращения**

Контроль частоты вращения позволяет сравнивать частоту вращения, задаваемую преобразователем частоты, с фактической частотой вращения и реагировать в случае отклонений.

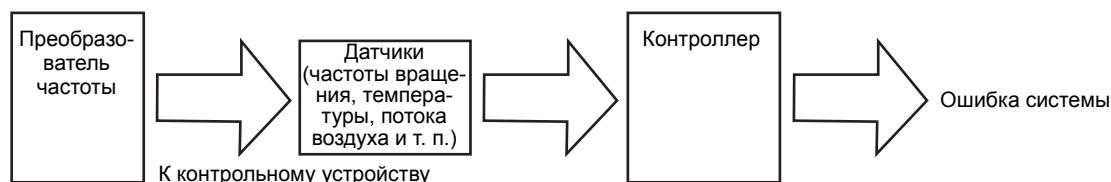


5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Преобразователи частоты серии FR-F800 очень надежны. Однако срок их службы может уменьшиться в результате ошибочного подключения или управления. В худшем случае это может привести к повреждению преобразователя частоты.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте следующие пункты:

- Для подключения сетевого напряжения и двигателя должны использоваться изолированные кабельные наконечники.
- К выходным клеммам U, V, W нельзя подключать сетевое напряжение. Это повредит преобразователь.
- При работах по электрическому подключению следите за тем, чтобы в преобразователь не попали никакие посторонние электропроводящие предметы.
Посторонние электропроводящие предметы (например, остатки проводов) или стружка от сверления монтажных отверстий могут привести к неправильному функционированию, срабатыванию сигнализации и неполадкам.
- Длину проводов выберите так, чтобы падение напряжения не превышало 2%.
Если расстояние между двигателем и преобразователем частоты большое, то в результате падения напряжения на кабеле двигателя может возникнуть потеря частоты вращения. Падение напряжения особенно сильно проявляется при низких частотах. (Рекомендуемые сечения кабелей указаны на *стр. 10*.)
- Не превышайте максимальную длину проводки.
В частности, при большой длине проводки может ухудшиться функционирование быстродействующего ограничения тока. Кроме того, зарядный ток, вызванный паразитными емкостями, может повредить аппаратуру, подключенную к выходным клеммам (см. *стр. 14*).
- Электромагнитная совместимость
При работе преобразователя частоты с его входной и выходной стороны могут возникать электромагнитные помехи, которые могут передаваться по проводам сетевого питания (т. н. кондуктивные помехи) или беспроводным способом на расположенное по близости оборудование (например, радиоаппараты с амплитудной модуляцией) или в проводку для передачи данных (сигнальную проводку). Для уменьшения помех, проникающих в сеть, следует активировать внутренний помехоподавляющий фильтр. (Вставьте соответствующую перемычку силового контура в позицию "ON" – см. руководство по эксплуатации.)
- Не подключайте к выходным клеммам преобразователя никакие компоненты или блоки (например, конденсаторы для улучшения cos φ), кроме тех, которые явно допущены со стороны Mitsubishi Electric. Это может привести к отключению или повреждению преобразователя, а также к повреждению подключенных компонентов или устройств.
- Перед началом кроссировки или проверки убедитесь, что индикатор панели управления отключен. После отключения электропитания подождите, как минимум, 10 минут, а затем проверьте с помощью тестера или другого электроизмерительного прибора, что остаточное напряжение отсутствует. На конденсаторе заряд высокого напряжения сохраняется в течение некоторого времени после отключения питания и представляет собой опасность.
- Если на пульте имеется сообщение "EV", то это означает, что прежде чем приступать к монтажу проводки, необходимо отключить внешний 24-вольтный блок для питания управляющего контура.
- Преобразователь можно повредить короткими замыканиями или замыканиями на землю с выходной стороны.
 - Проверьте электропроводку на отсутствие коротких замыканий и замыканий на землю. Повторное подключение преобразователя к имеющимся коротким замыканиям, замыканиям на землю или к двигателю с поврежденной изоляцией может повредить преобразователь.
 - Прежде чем подавать напряжение, проверьте сопротивление заземления и сопротивление между фазами на вторичной стороне преобразователя.
Сопротивление изоляции двигателя особенно следует проверять у старых двигателей, а также двигателей, работающих в агрессивной атмосфере.
- Для запуска и останова преобразователя частоты не используйте силовые контакторы (MC).
Токи включения существенно сокращают срок службы сетевого преобразователя тока (ок. 1.000.000 циклов переключения). Поэтому всегда запускайте и останавливайте преобразователь частоты с помощью пусковых сигналов STF или STR.
- Не подавайте на клеммы ввода-вывода напряжение выше максимально допустимого напряжения для контуров ввода-вывода.
Более высокие напряжения или напряжения противоположной полярности могут повредить входные и выходные контуры. В частности, при подключении потенциометра проверьте, правильно ли подключены клеммы 10E и 5.
- Силовые контакторы MC1 и MC2 для переключения двигателя на непосредственное питание от сети должны быть оснащены взаимной электрической или механической блокировкой. Эта блокировка служит для предотвращения разрядных токов, которые могли бы возникнуть во время переключения в электрических дугах и проникнуть к выходу преобразователя частоты. (Непосредственное питание двигателей с постоянными магнитами от сети не возможно.)

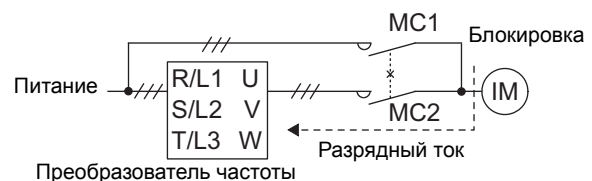




- Если автоматический перезапуск преобразователя после исчезновения сетевого напряжения нежелателен, его электропитание и пусковые сигналы должны прерываться. В противном случае после появления напряжения питания преобразователь может внезапно запуститься.
- Указания по применению силового контактора (МС) на входе преобразователя частоты
Подключите преобразователь частоты к напряжению питания через силовой контактор. Силовой контактор выполняет следующие задачи (см. также руководство по эксплуатации преобразователя частоты):
 - При неисправности или неправильном функционировании привода силовой контактор позволяет отделить преобразователь частоты от сети (например, путем аварийного останова).
 - С помощью силового контактора можно предотвращать нежелательный перезапуск после исчезновения сетевого напряжения.
 - Силовой контактор позволяет без риска выполнять работы техобслуживания или инспекции, так как преобразователь частоты можно отделить от сети.

Если силовой контактор требуется использовать для отключения сетевого напряжения при аварийном останове, применяйте контактор в соответствии со стандартом JEM1038, эксплуатационная категория AC-3, с номинальным током на уровне входного тока преобразователя частоты.
- Указания по применению контактора на выходе преобразователя частоты
Переключать контактор на выходной стороне разрешается только в случае, если и преобразователь частоты, и двигатель находятся в остановленном состоянии. Переключение контактора во время работы может привести к срабатыванию функции защиты от превышения тока или т. п. Если контактор используется для переключения двигателя на сетевое питание, то такое переключение разрешается выполнять лишь в случае, если и преобразователь частоты, и двигатель находятся в остановленном состоянии.
Двигатель с постоянными магнитами представляет собой синхронный двигатель, в ротор которого встроены мощные магниты. Поэтому до тех пор, пока двигатель вращается, на клеммах двигателя может иметься высокое напряжение, даже если преобразователь уже выключен. Приступайте к монтажу проводки или техническому обслуживанию лишь после остановки двигателя. При установке преобразователя частоты для управления вентилятором или воздуходувкой, т. е. установках, в которых двигатель может вращаться под действием нагрузки, к выходу преобразователя необходимо подключить ручной низковольтный выключатель защиты двигателя. Приступать к монтажу проводки или техническому обслуживанию разрешается лишь после размыкания выключателя защиты двигателя. Несоблюдение может привести к поражению электрическим током.
- Меры при наличии электромагнитных помех, вызванных преобразователем частоты
Если при аналоговом задании частоты на сигнал задания накладываются электромагнитные помехи преобразователя частоты и в результате этого возникают колебания частоты вращения, примите следующие меры:
 - Никогда не прокладывайте силовые и сигнальные кабели параллельно друг другу и не связывайте их в жгут.
 - Прокладывайте сигнальные и силовые кабели как можно дальше друг от друга.
 - Используйте только экранированные сигнальные провода.
- Установите на сигнальный провод ферритовый сердечник (пример: ZCAT3035-1330 TDK).
- Убедитесь в том, что преобразователь частоты соответствует требованиям, предъявляемым к системе.

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 Пульт управления (FR-DU08)


6.1.1 Поле управления и индикация (FR-DU08)

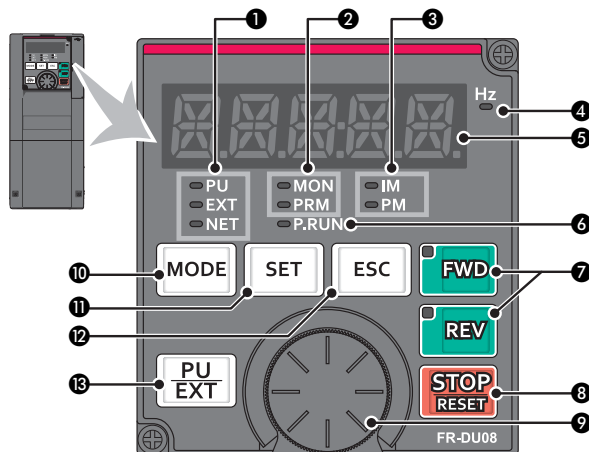

№	Элемент	Значение	Описание
1		Режим	PU: горит при режиме управления с пульта EXT: горит при внешнем режиме (горит при заводской настройке после включения) NET: горит при сетевом режиме PU и EXT: горят при комбинированном режиме 1 или 2
2		Режим управления	MON: горит в режиме мониторинга, мигает с регулярным ритмом "два коротких сигнала подряд", если сработала защитная функция, при активированном отключении индикация мигает медленно PRM: горит в режиме параметрирования
3		Тип двигателя	IM: горит при регулировании асинхронного двигателя PM: горит при регулировании двигателя с постоянными магнитами В тестовом режиме эта индикация мигает.
4		Единица	Горит при индикации частоты (мигает при индикации заданной частоты)
5		Индикация (5-значный светодиодный дисплей)	Отображение частоты, номера параметра и т. п. (отображаемую рабочую величину можно выбрать с пом. параметров 52, пар. 774 ... 776.)
6		Индикация при функции контроллера	Если этот светодиод горит, выполнение программы контроллера возможно.
7		Направления вращения	Клавиша "FWD": Команда запуска правого вращения. Во время правого вращения светодиод горит. Клавиша "REV": Команда запуска левого вращения. Во время левого вращения светодиод горит. При следующих условиях светодиод мигает: <ul style="list-style-type: none"> • Команда запуска правого/левого вращения имеется при отсутствии заданного значения. • Заданное значение частоты равно стартовой частоте или ниже нее. • Имеется сигнал MRS.
8		Останов двигателя	Возможен сброс защитных функций (квитирование неисправности преобразователя)
9		Поворотный диск	Изменение настроек частоты и параметров Для отображения следующих величин нажмите на поворотный диск: <ul style="list-style-type: none"> • Заданное значение частоты в режиме мониторинга (настройку можно изменить в параметре 992) • Текущая настройка во время калибровки • Номер аварийной сигнализации из перечня сигнализации
10		Режим	Переключение режима настройки При одновременном нажатии клавиш "MODE" и "PU/EXT" происходит переключение на быструю настройку. При нажатии клавиши "MODE" как минимум на 2 секунды пульт управления блокируется. С помощью параметра 161 = 0 (заводская настройка) эту блокирующую функцию можно деактивировать. (см. руководство по эксплуатации.)
11		Запись настроек	При нажатии этой клавиши во время эксплуатации отображаемая величина изменяется следующим образом: <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Считывание выходной частоты</div> <div style="margin: 0 5px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Считывание выходного тока</div> <div style="margin: 0 5px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Считывание вых. напряжения</div> </div> При заводской настройке
12		Назад	Возврат к предыдущей индикации При более длительном нажатии этой клавиши поле управления возвращается в режим мониторинга.
13		Режим	Переключение между режимами "управление с помощью пульта", "толчковое включение с помощью пульта" и "внешнее управление". При одновременном нажатии клавиш "MODE" и "PU/EXT" происходит переключение на быструю настройку. С помощью этой клавиши можно также отменить состояние "Останов с пульта".



6.1.2 Основные функции (заводская настройка)

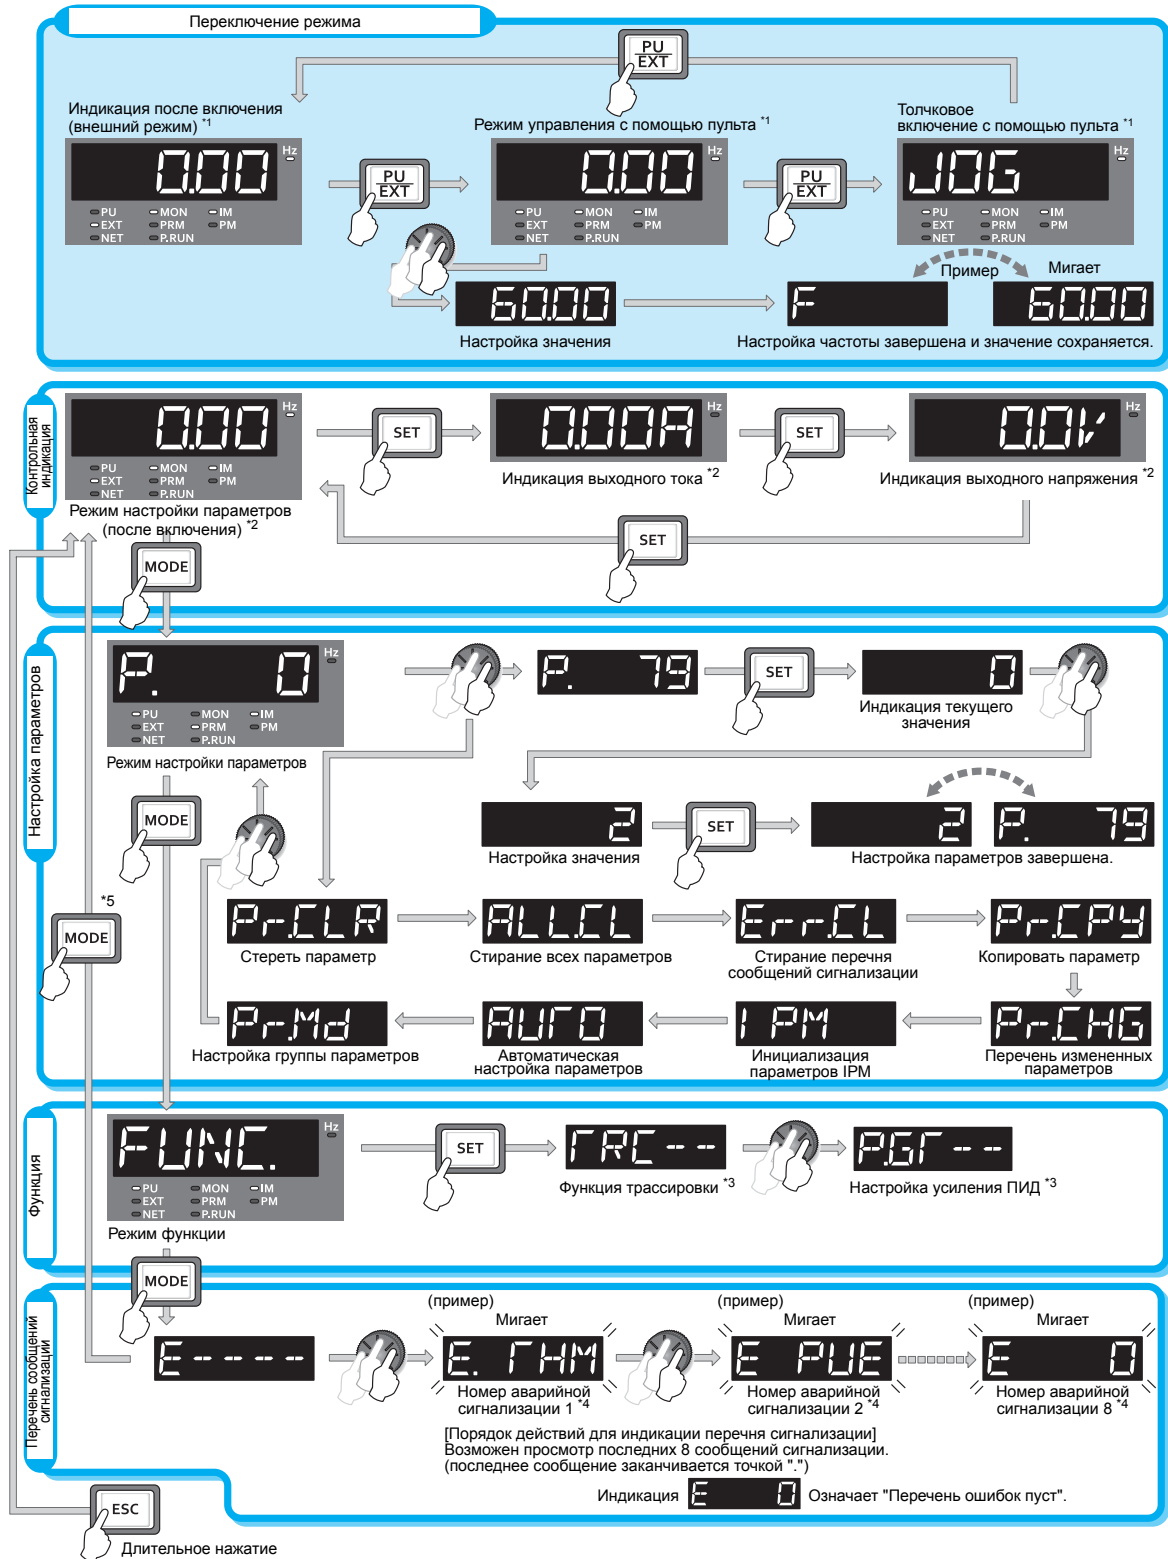

^{*1} Дополнительная информация о рабочих режимах имеется в руководстве по эксплуатации.

^{*2} Отображаемую величину можно выбрать (см. руководство по эксплуатации).

^{*3} Дополнительная информация имеется в руководстве по эксплуатации.

^{*4} Дополнительная информация о перечне сообщений сигнализации имеется в руководстве по эксплуатации.

^{*5} Если подключен накопитель USB, то появляется также режим сохранения через USB (см. руководство по эксплуатации).

6.2 Перечень параметров

Используя заводские настройки параметров, можно легко реализовать эксплуатацию преобразователя с переменной частотой вращения. При необходимости требуется лишь согласовать отдельные параметры с нагрузочными свойствами и характером работы установки. Для настройки, изменения и проверки параметров можно использовать пульт (FR-DU08).

Примечание

Параметры, помеченные знаком **Simple**, являются базовыми параметрами. С помощью параметра 160 "Считывание пользовательской группы" можно выбирать между доступом к базовым параметрам или ко всем параметрам. При заводской настройке выбран доступ ко всем параметрам.

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.	Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
0	Повышение крутящего момента Simple	0...30%	6/4/3/2/1,5/1 % *1	16	Время разгона и торможения при толчковом режиме	0...3600 с	0,5 с
1	Макс. выходная частота Simple	0...120 Гц	120 Гц *2 60 Гц *3	17	Выбор функции MRS	0, 2, 4	0
2	Мин. выходная частота Simple	0...120 Гц	0 Гц	18	Высокоскоростной предел частоты	120...590 Гц	120 Гц *2 60 Гц *3
3	Характеристика U/f (базовая частота) Simple	0...590 Гц	60/ 50 Гц *9	19	Максимальное выходное напряжение	0...1000 В, 8888, 9999	9999/ 8888 *9
4	1-я предустановка частоты вращения (высокая скорость) – RH Simple	0...590 Гц	60/ 50 Гц *9	20	Опорная частота для расчета времени разгона/торможения	1...590 Гц	60/50 Гц *9
5	2-я предустановка частоты вращения (средняя скорость) – RM Simple	0...590 Гц	30 Гц	21	Диапазон и дискретность задания времени разгона/торможения	0, 1	0
6	3-я предустановка частоты вращения (низкая скорость) – RL Simple	0...590 Гц	10 Гц	22	Ограничение тока	0...400%	120/ 110 % *9
7	Время разгона Simple	0...3600 с	5 с *4 15 с *5	23	Ограничение тока при повышенной частоте	0...200%, 9999	9999
8	Время торможения Simple	0...3600 с	10 с *4 30 с *5	24	4-я...7-я предустановка частоты вращения (скорости)	0...590 Гц, 9999	9999
9	Установка тока электронного теплового реле двигателя Simple	0...500 *2 0...3600 А *3	Ном. ток	27	Наложение фиксированных частот	0, 1	0
10	Торможение постоянным током (стартовая частота)	0...120 Гц, 9999	3 Гц	29	Характеристика ускорения/торможения	0...3, 6	0
11	Торможение постоянным током (время)	0...10 с, 8888	0,5 с	30	Выбор тормозного прерывателя/ внешнего устройства питания звена постоянного тока	0...2, 10, 11, 20, 21, 100...102, 110, 111, 120, 121	0
12	Торможение постоянным током (напряжение)	0...30%	4/2/1 % *6	31	Пропуск частоты 1А	0...590 Гц, 9999	9999
13	Стартовая частота	0...60 Гц	0,5 Гц	32	Пропуск частоты 1В	0...590 Гц, 9999	9999
14	Выбор нагрузочной характеристики	0, 1	1	33	Пропуск частоты 2А	0...590 Гц, 9999	9999
15	Частота толчкового режима	0...590 Гц	5 Гц	34	Пропуск частоты 2В	0...590 Гц, 9999	9999
				35	Пропуск частоты 3А	0...590 Гц, 9999	9999
				36	Пропуск частоты 3В	0...590 Гц, 9999	9999

*1 Настройка зависит от допустимого номинального тока.

- 6%: FR-F820-00046(0.75K) и FR-F840-00023(0.75K)
- 4%: FR-F820-00077(1.5K)...00167(3.7K) и FR-F840-00038(1.5K)...00083(3.7K)
- 3%: FR-F820-00250(5.5K)...00340(7.5K) и FR-F840-00126(5.5K)...00170(7.5K)
- 2%: FR-F820-00490(11K)...01540(37K) и FR-F840-00250(11K)...00770(37K)
- 1,5%: FR-F820-01870(45K) и выше, 02330(55K), FR-F840-00930(45K) и 01160(55K)
- 1%: FR-F820-03160(75K) и выше, FR-F840-01800(75K) и выше

*2 До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

*3 FR-F820-03160(75K) и выше, FR-F840-01800(75K) и выше

*4 До FR-F820-00340(7.5K) и до FR-F840-00170(7.5K)

*5 FR-F820-00490(11K) и выше, FR-F840-00250(11K) и выше

*6 Настройка зависит от допустимого номинального тока.

- 4%: До FR-F820-00340(7.5K) и до FR-F840-00170(7.5K)
- 2%: FR-F820-00490(11K)...02330 (55K) и FR-F840-00250(11K)...01160(55K)
- 1%: FR-F820-03160(75K) и выше, FR-F840-01800(75K) и выше

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
37	Индикация скорости	0, 1...9998	0
41	Сравнение заданного и фактического значения (выход SU)	0...100%	10 %
42	Контроль выходной частоты (выход FU)	0...590 Гц	6 Гц
43	Контроль частоты при левом вращении	0...590 Гц, 9999	9999
44	2-е время разгона/торможения	0...3600 с	5 с
45	2-е время торможения	0...3600 с, 9999	9999
46	2-е ручное повышение крутящего момента	0...30%, 9999	9999
47	2-я характеристика U/f	0...590 Гц, 9999	9999
48	2-е ограничение тока (уставка тока)	0...400%	120/ 110 % ^{*9}
49	Уставка частоты для срабатывания функции 2-го ограничения тока (уставки тока)	0...590 Гц, 9999	0 Гц
50	2-й контроль выходной частоты	0...590 Гц	30 Гц
51	2-я установка тока электронного теплового реле двигателя	0...500 А, 9999 ^{*2} 0...3600 А, 9999 ^{*3}	9999
52	Выбор основной индикации на пульте	0, 5...14, 17, 18, 20, 23...25, 34, 38, 40...45, 50...57, 61, 62, 64, 67, 68, 81...96, 98, 100	0
54	Назначение функции клемме FM/CA ^{*9}	1...3, 5...14, 17, 18, 21, 24, 34, 50, 52, 53, 61, 62, 67, 70, 85, 87...90, 92, 93, 95, 98	1
55	Опорная величина для внешней индикации частоты	0...590 Гц	60/50 Гц ^{*9}
56	Опорная величина для внешней индикации тока	0...500 А ^{*2} 0...3600 А ^{*3}	ном. ток, перегр. спос. LD/SLD ^{*9}
57	Время синхронизации после исчезновения сетевого напряжения	0, 0,1...30 с, 9999	9999
58	Буферное время до автоматической синхронизации	0...60 с	1 с
59	Выбор цифрового потенциометра двигателя	0...3, 11...13	0
60	Выбор функции энергосбережения	0, 4, 9	0
65	Выбор защитной функции для автом. перезапуска	0...5	0

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
66	Стартовая частота для предельного тока при повышенной частоте	0...590 Гц	60/ 50 Гц ^{*9}
67	Количество попыток перезапуска	0...10, 101...110	0
68	Время ожидания для автом. перезапуска	0,1...600 с	1 с
69	Регистрация автоматических перезапусков	0	0
70	Заводской параметр: не регулировать!		
71	Выбор двигателя	0...6, 13...16, 20, 23, 24, 40, 43, 44, 50, 53, 54, 210, 213, 214, 8090, 8093, 8094, 9090, 9093, 9094	0
72	Функция ШИМ	0...15 ^{*2} 0...6, 25 ^{*3}	2
73	Установление входных заданных значений	0...7, 10...17	1
74	Фильтр задающих сигналов	0...8	1
75	Условие сброса/ошибка соединения/стоп	0...3, 14...17 ^{*2} 0...3, 14...17, 100...103, 114...117 ^{*3}	14
76	Кодированный вывод аварийной сигнализации	0...2	0
77	Защита от записи параметров	0...2	0
78	Запрет реверсирования	0...2	0
79	Выбор режима Simple	0...4, 6, 7	0
80	Ном. мощность двигателя	0,4...55 кВт, 9999 ^{*2} 0...3600 кВт, 9999 ^{*3}	9999
81	Количество полюсов двигателя	2, 4, 6, 8, 10, 12, 9999	9999
82	Ток возбуждения двигателя	0...500 А, 9999 ^{*2} 0...3600 А, 9999 ^{*3}	9999
83	Номинальное напряжение электродвигателя для автонастройки	0...1000 В	200/ 400 В ^{*7}
84	Номинальная частота электродвигателя для автонастройки	10...400 Гц, 9999	9999
89	Компенсация скольжения (расширенное управление вектором потока)	0...200%, 9999	9999

^{*2} До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

^{*3} FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше

^{*7} Эта настройка зависит только от класса напряжения (200-вольтный / 400-вольтный класс).

^{*9} Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
90	Постоянная двигателя (R1)	0...50 Ω, 9999 ^{*2}	9999
		0...400 мΩ, 9999 ^{*3}	
91	Постоянная двигателя (R2)	0...50 Ω, 9999 ^{*2}	9999
		0...400 мΩ, 9999 ^{*3}	
92	Постоянная двигателя (L1) / индуктивность ротора (Ld)	0...6000 мГн, 9999 ^{*2}	9999
		0...400 мГн, 9999 ^{*3}	
93	Постоянная двигателя (L2) / индуктивность ротора (Lq)	0...6000 мГн, 9999 ^{*2}	9999
		0...400 мГн, 9999 ^{*3}	
94	Постоянная двигателя (X)	0...100%, 9999	9999
95	Онлайн-автонастройка данных двигателя	0, 1	0
96	Офлайн-автонастройка данных двигателя	0, 1, 11, 101	0
100	Частота U/f1	0...590 Гц, 9999	9999
101	Напряжение U/f1	0...1000 В	0 В
102	Частота U/f2	0...590 Гц, 9999	9999
103	Напряжение U/f2	0...1000 В	0 В
104	Частота U/f3	0...590 Гц, 9999	9999
105	Напряжение U/f3	0...1000 В	0 В
106	Частота U/f4	0...590 Гц, 9999	9999
107	Напряжение U/f4	0...1000 В	0 В
108	Частота U/f5	0...590 Гц, 9999	9999
109	Напряжение U/f5	0...1000 В	0 В
111	Время торможения для функции проверки клапана	0...3600 с	9999
117	Номер станции (интерфейс PU)	0...31	0
118	Скорость передачи (интерфейс PU)	48, 96, 192, 384, 576, 768, 1152	192
119	Длина стоп-бита / длина данных (интерфейс PU)	0, 1, 10, 11	1
120	Контроль по четности (интерфейс PU)	0...2	2
121	Количество попыток повторения (интерфейс PU)	0...10, 9999	1

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
122	Интервал времени обмена данными (интерфейс PU)	0, 0,1...999,8 с, 9999	9999
123	Время ожидания ответа (интерфейс PU)	0...150 мс, 9999	9999
124	Проверка CR/LF (интерфейс PU)	0...2	1
125	Усиление для задания на клемме 2 (частота) Simple	0...590 Гц	60/50 Гц ^{*9}
126	Усиление для задания на клемме 4 (частота) Simple	0...590 Гц	60/50 Гц ^{*9}
127	Частота автоматического переключения ПИД-регулятора	0...590 Гц, 9999	9999
128	Выбор направления действия ПИД-регулирования	0, 10, 11, 20, 21, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 101, 1000, 1001, 1010, 1011, 2000, 2001, 2010, 2011	0
129	Пропорциональное значение ПИД	0,1...1000%, 9999	100 %
130	Время интегрирования ПИД	0,1...3600 с, 9999	1 с
131	Верхний предел для фактического значения	0...100%, 9999	9999
132	Нижний предел для фактического значения	0...100%, 9999	9999
133	Задание с помощью параметра	0...100%, 9999	9999
134	Время дифференцирования ПИД	0,01...10,00 с, 9999	9999
135	Переключение двигателя на сетевое питание	0, 1	0
136	Время блокировки для силовых контакторов	0...100 с	1 с
137	Задержка старта	0...100 с	0,5 с
138	Управление контактором при неисправности преобразователя частоты	0, 1	0
139	Частота передачи	0...60 Гц, 9999	9999
140	Порог частоты для прекращения разгона	0...590 Гц	1 Гц
141	Время компенсации разгона	0...360 с	0,5 с

^{*2} До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

^{*3} FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше

^{*9} Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
142	Порог частоты для прекращения торможения	0...590 Гц	1 Гц
143	Время компенсации торможения	0...360 с	0,5 с
144	Переключение индикации скорости	0, 2, 4, 6, 8, 10, 102, 104, 106, 108, 110, 112	4
145	Выбор языков	0...7	1
147	Частота переключения для времени разгона/торможения	0...590 Гц, 9999	9999
148	Ограничение тока при входном напряжении 0 В	0...400%	120/110 % *9
149	Ограничение тока при входном напряжении 10 В	0...400%	150/110 % *9
150	Контроль выходного тока	0...400%	120/110 % *9
151	Длительность контроля выходного тока	0...10 с	0 с
152	Контроль нулевого тока	0...400%	5 %
153	Длительность контроля нулевого тока	0...10 с	0,5 с
154	Понижение напряжения при ограничении тока	0, 1, 10, 11	1
155	Условие включения сигнала RT	0, 10	0
156	Выбор ограничения тока	0...31, 100, 101	0
157	Время ожидания сигнала OL	0...25 с, 9999	0 с
158	Вывод через клемму AM	1...3, 5...14, 17, 18, 21, 24, 34, 50, 52...54, 61, 62, 67, 70, 86...96, 98	1
159	Диапазон частоты передачи	0...10 Гц, 9999	9999
160	Считывание пользовательской группы Simple	0, 1, 9999	9999/0 *9
161	Присвоение функции поворотному диску цифрового набора/Блокировка пульта	0, 1, 10, 11	0
162	Автоматический перезапуск после исчезновения сетевого напряжения	0...3, 10...13	0
163	1-е буферное время для автом. перезапуска	0...20 с	0 с
164	1-е выходное напряжение для автом. перезапуска	0...100%	0 %

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
165	Ограничение тока при перезапуске	0...400%	120/110 % *9
166	Длительность импульса сигнала Y12	0...10 с, 9999	0,1 с
167	Режим при срабатывании контроля выходного тока	0, 1, 10, 11	0
168	Заводской параметр: не регулировать!		
169			
170	Сброс счетчика ватт-часов	0, 10, 9999	9999
171	Сброс счетчика часов работы	0, 9999	9999
172	Индикация присвоения пользовательской группы / сброс присвоения	9999, (от 0 до 16)	0
173	Параметры для пользовательской группы	0...1999, 9999	9999
174	Стирание параметров из пользовательской группы	0...1999, 9999	9999
178	Присвоение функции клемме STF	0...8, 10...14, 16, 18, 24, 25, 28, 37, 46...48, 50, 51, 60...62, 64...67, 70...73, 77...81, 84, 94...98, 9999 *11	60
179	Присвоение функции клемме STR		61
180	Присвоение функции клемме RL		0
181	Присвоение функции клемме RM		1
182	Присвоение функции клемме RH		2
183	Присвоение функции клемме RT		3
184	Присвоение функции клемме AU		4
185	Присвоение функции клемме JOG		5
186	Присвоение функции клемме CS		9999
187	Присвоение функции клемме MRS		24
188	Присвоение функции клемме STOP		25
189	Присвоение функции клемме RES		62
190	Присвоение функции клемме RUN		0
191	Присвоение функции клемме SU		1
192	Присвоение функции клемме IPF		2
193	Присвоение функции клемме OL		3
194	Присвоение функции клемме FU	4	
195	Присвоение функции клемме ABC1	99	
196	Присвоение функции клеммам ABC2	9999	

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

*11 Настройка "60" возможна только для параметра 178, а настройка "61" – только для параметра 179.

*12 Настройки "92, 93, 192, 193" возможны только для параметров от 190 до 194.

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
232 ... 239	8-я ... 15-я уставка частоты вращения (скорости)	0...590 Гц, 9999	9999
240	Настройка "мягкой ШИМ"	0, 1	1
241	Единица аналогового входного сигнала	0, 1	0
242	Величина сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 2	0...100%	100 %
243	Величина сигнала наложения на клемме 1 для клеммы 4	0...100%	75 %
244	Управление охлаждающим вентилятором	0, 1, 101...105	1
245	Номинальное скольжение двигателя	0...50%, 9999	9999
246	Время реагирования компенсации скольжения	0,01...10 с	0,5 с
247	Выбор диапазона для компенсации скольжения	0, 9999	9999
248	Автоматическое уменьшение потребляемой мощности	0...2	0
249	Контроль замыкания на землю	0, 1	0
250	Метод останова	0...100 с, 1000...1100 с, 8888, 9999	9999
251	Ошибка фазы выхода	0, 1	1
252	Смещение наложения на заданное значение	0...200%	50 %
253	Усиление наложения на заданное значение	0...200%	150 %
254	Время ожидания до отключения силового контура	0...3600 с, 9999	600 с
255	Индикация срока службы	(от 0 до 15)	0
256	Срок службы ограничителя тока включения	(от 0 до 100%)	100 %
257	Срок службы конденсатора контура управления	(от 0 до 100%)	100 %
258	Срок службы конденсатора звена постоянного тока	(от 0 до 100%)	100 %
259	Измерение срока службы конденсатора звена постоянного тока	0, 1	0
260	Регулирование несущей частоты ШИМ	0, 1	1
261	Метод останова при исчезновении сетевого напряжения	0...2, 21, 22	0
262	Понижение частоты при исчезновении сетевого напряжения	0...20 Гц	3 Гц
263	Пороговое значение для понижения частоты при исчезновении сетевого напряжения	0...590 Гц, 9999	60/50 Гц *9

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
264	Время торможения 1 при исчезновении сетевого напряжения	0...3600 с	5 с
265	Время торможения 2 при исчезновении сетевого напряжения	0...3600 с, 9999	9999
266	Частота переключения для времени торможения	0...590 Гц	60/50 Гц *9
267	Установление входных заданных значений на клемме 4	0...2	0
268	Индикация дробной части	0, 1, 9999	9999
269	Заводской параметр: не регулировать!		
289	Время задержки переключения для выходных клемм	5...50 мс, 9999	9999
290	Отрицательный вывод значения индикации	0...7	0
291	Выбор импульсного входа	0, 1, 10, 11, 20, 21, 100 (тип FM) 0, 1 (тип CA)	0
294	Динамика регулирования при пониженном напряжении	0...200%	100 %
295	Шаг поворотного диска	0, 0,01, 0,10, 1,00, 10,00	0
296	Степень защиты паролем	0...6, 99, 100...106, 199, 9999	9999
297	Активировать защиту паролем	(от 0 до 5), 1000...9998, 9999	9999
298	Усиление определения выходной частоты	0...32767, 9999	9999
299	Определение направления вращения при повторном запуске	0, 1, 9999	9999
331	Номер станции (2-й последовательный интерфейс)	0...31 (от 0 до 247)	0
332	Скорость передачи (2-й последовательный интерфейс)	3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 576, 768, 1152	96
333	Длина стоп-бита / длина данных (2-й последовательный интерфейс)	0, 1, 10, 11	1
334	Контроль по четности (2-й последовательный интерфейс)	0...2	2
335	Количество попыток повторения (2-й последовательный интерфейс)	0...10, 9999	1
336	Интервал времени обмена данными (2-й последовательный интерфейс)	0...999,8 с, 9999	0 с
337	Время ожидания ответа (2-й последовательный интерфейс)	0...150 мс, 9999	9999
338	Запись команды работы	0, 1	0
339	Запись команды частоты вращения	0...2	0

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
340	Режим после включения	0...2, 10, 12	0
341	Проверка на CR/LF (2-й последовательный интерфейс)	0...2	1
342	Выбор доступа к EEPROM	0, 1	0
343	Количество ошибок коммуникации	—	0
374	Предел частоты вращения	0...590 Гц, 9999	9999
384	Коэффициент деления входных импульсов	0...250	0
385	Смещение для импульсного входа	0...590 Гц	0
386	Усиление для импульсного входа	0...590 Гц	60/50 Гц *9
390	Процентная опорная величина частоты	1...590 Гц	60/50 Гц *9
414	Выбор функции контроллера	0...2	0
415	Блокировка питания от преобразователя частоты	0, 1	0
416	Выбор коэффициента пересчета	0...5	0
417	Коэффициент пересчета	0...32767	1
450	Выбор 2-го двигателя	0, 1, 3...6, 13...16, 20, 23, 24, 40, 43, 44, 50, 53, 54, 70, 73, 74, 210, 213, 214, 8090, 8093, 8094, 9090, 9093, 9094, 9999	9999
453	Ном. мощность двигателя (двигатель 2)	0,4...55 кВт, 9999 *2 0...3600 кВт, 9999 *3	9999
454	Количество полюсов двигателя (двигатель 2)	2, 4, 6, 8, 10, 12, 9999	9999
455	Ток возбуждения двигателя (двигатель 2)	0...500 А, 9999 *2 0...3600 А, 9999 *3	9999
456	Номинальное напряжение двигателя для автонастройки (двигатель 2)	0...1000 В	200/ 400 В *7
457	Номинальная частота двигателя для автонастройки (двигатель 2)	10...400 Гц, 9999	9999

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
458	Постоянная двигателя (R1) (двигатель 2)	0...50 Ω, 9999 *2 0...400 мΩ, 9999 *3	9999
459	Постоянная двигателя (R2) (двигатель 2)	0...50 Ω, 9999 *2 0...400 мΩ, 9999 *3	9999
460	2-я постоянная двигателя (L1) / 2-я индуктивность ротора (Ld)	0...6000 мГн, 9999 *2 0...400 мГн, 9999 *3	9999
461	2-я постоянная двигателя (L2) / 2-я индуктивность ротора (Lq)	0...1000 мГн, 9999 *2 0...400 мГн, 9999 *3	9999
462	Постоянная двигателя (X) (двигатель 2)	0...100%, 9999	9999
463	Автонастройка данных двигателя (двигатель 2)	0, 1, 11, 101	0
495	Функция удаленного вывода	0, 1, 10, 11	0
496	Данные удаленного вывода 1	0...4095	0
497	Данные удаленного вывода 2	0...4095	0
498	Стереть флэш-память встроенного контроллера	0, 9696 (0...9999)	0
502	Характер работы при возникновении ошибки коммуникации	0...3	0
503	Счетчик 1 для интервалов техобслуживания	0 (1...9998)	0
504	Выбор интервала техобслуживания для счетчика 1	0...9998, 9999	9999
505	Опорная величина индикации частоты	1...590 Гц	60/50 Гц *9
514	Время ожидания для перезапуска в аварийном режиме	0,1...600 с, 9999	9999
515	Количество попыток перезапуска в аварийном режиме	1...200, 9999	1
522	Частота для отключения выхода	0...590 Гц, 9999	9999
523	Характер работы в аварийном режиме	100, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 200, 211, 212, 221, 222, 223, 224, 300, 311, 312, 321, 322, 323, 324, 400, 411, 412, 421, 422, 423, 424, 9999	9999
524	Частота вращения в аварийном режиме	0...590 Гц/ 0...100%, 9999	9999

*2 До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

*3 FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше

*7 Эта настройка зависит только от класса напряжения. (200-вольтный / 400-вольтный класс)

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
539	Интервал времени обмена данными (Modbus-RTU)	0...999,8 с, 9999	9999
547	Номер станции (интерфейс USB)	0...31	0
548	Контрольное время обмена данными (интерфейс USB)	0...999,8 с, 9999	9999
549	Выбор протокола	0, 1, 2	0
550	Запись команды работы в режиме NET	0, 1, 9999	9999
551	Запись команды работы в режиме PU	1...3, 9999	9999
552	Диапазон пропуска частоты	0...30 Гц, 9999	9999
553	Предел рассогласования	0...100%, 9999	9999
554	Выбор режима для фактического значения ПИД	0...7, 10...17	0
555	Интервал времени для определения среднего значения тока	0,1...1,0 с	1 с
556	Время задержки до определения среднего значения тока	0...20 с	0 с
557	Опорное значение для определения среднего значения тока	0...500 А * ² 0...3600 А * ³	ном. ток, перепр. спос. LD/SLD * ⁹
560	2-е усиление определения выходной частоты	0...32767, 9999	9999
561	Порог срабатывания элемента с ПТК	0,5...300 кΩ, 9999	9999
563	Превышения общей длительности работы	(0...65535)	0
564	Превышения длительности работы	(0...65535)	0
569	Компенсация скольжения для двигателя 2 (расширенное управление вектором потока)	0...200%, 9999	9999
570	Выбор перегрузочной способности	0, 1	1/0 * ⁹
571	Время удержания стартовой частоты	0...10 с, 9999	9999
573	Потеря токового заданного значения	1...4, 9999	9999
574	Автонастройка рабочих параметров двигателя (двигатель 2)	0, 1	0
575	Время реагирования для отключения выхода	0...3600 с, 9999	1 с
576	Порог срабатывания для отключения выхода	0...590 Гц	0 Гц

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
577	Порог срабатывания для отмены отключения выхода	900...1100%	1000 %
578	Работа с вспомогательным электродвигателем	0...3	0
579	Переключение вспомог. электродвигателей	0...3	0
580	Время блокировки контакторов вспомог. электродвигателя	0...100 с	1 с
581	Задержка старта контакторов вспомогательного электродвигателя	0...100 с	1 с
582	Время торможения при включении вспомог. двигателя	0...3600 с, 9999	1 с
583	Время ускорения при выключении вспомог. двигателя	0...3600 с, 9999	1 с
584	Стартовая частота вспомог. электродвигателя 1	0...590 Hz	60/50 Гц * ⁹
585	Стартовая частота вспомог. электродвигателя 2	0...590 Hz	60/50 Гц * ⁹
586	Стартовая частота вспомог. электродвигателя 3	0...590 Hz	60/50 Гц * ⁹
587	Частота останова вспомог. электродвигателя 1	0...590 Hz	0 Гц
588	Частота останова вспомог. электродвигателя 2	0...590 Hz	0 Гц
589	Частота останова вспомог. электродвигателя 3	0...590 Hz	0 Гц
590	Задержка запуска вспомогательного двигателя	0...3600 с	5 с
591	Задержка останова вспомогательного двигателя	0...3600 с	5 с
592	Активация нитераскладочной функции	0...2	0
593	Максимальная амплитуда	0...25%	10 %
594	Согласование амплитуды во время торможения	0...50%	10 %
595	Согласование амплитуды во время разгона	0...50%	10 %
596	Время разгона в нитераскладочной функции	0,1...3600 с	5 с
597	Время торможения в нитераскладочной функции	0,1...3600 с	5 с
598 * ¹³	Порог переключения защиты от пониженного напряжения	350...430 V, 9999	9999
599	Выбор функции для X10	0, 1	0
600	Частота 1-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 1)	0...590 Гц, 9999	9999

*² До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)*³ FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше*⁹ Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)*¹³ Эта настройка возможна только для 400-вольтового класса.



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
601	Коэффициент нагрузки 1-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 1)	1...100%	100 %
602	Частота 2-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 1)	0...590 Гц, 9999	9999
603	Коэффициент нагрузки 2-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 1)	1...100%	100 %
604	Частота 3-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 1)	0...590 Гц, 9999	9999
606	Выбор функции X48	0, 1	1
607	Допустимая нагрузка двигателя для защиты двигателя	110...250%	150 %
608	2-я допустимая нагрузка двигателя для защиты двигателя	110...250%, 9999	9999
609	Присвоение входа для заданного значения ПИД / рассогласования	1...5	2
610	Присвоение входа для сигнала фактического значения ПИД	1...5, 101...105	3
611	Время разгона при перезапуске	0...3600 с, 9999	9999
653	С подавлением вибрации	0...200%	0 %
654	Предельная частота подавления вибрации	0...120 Гц	20 Гц
655	Аналоговая функция удаленного вывода	0, 1, 10, 11	0
656	Децентрализованный аналоговый выходной сигнал 1	800...1200 %	1000 %
657	Децентрализованный аналоговый выходной сигнал 2	800...1200 %	1000 %
658	Децентрализованный аналоговый выходной сигнал 3	800...1200 %	1000 %
659	Децентрализованный аналоговый выходной сигнал 4	800...1200 %	1000 %
660	Торможение повышенным возбуждением	0, 1	0
661	Значение повышения возбуждения	0...40%, 9999	9999
662	Ограничение тока при повышении возбуждения	0...300%	100 %
665	Коэффициент усиления по частоте функции предотвращения регенеративного перенапряжения	0...200 %	100 %
668	Порог срабатывания для автоматического плавного останова при исчезновении сетевого напряжения	0...200 %	100 %
673	Компенсация скольжения для двигателей SF-PR	2, 4, 6, 9999	9999
674	Усиление компенсации скольжения для двигателей SF-PR	0...500 %	100 %

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
684	Выбор данных индикации автонастройки	0, 1	0
686	Счетчик 2 для интервалов техобслуживания	0 (1...9998)	0
687	Выбор интервала техобслуживания для счетчика 2	0...9998, 9999	9999
688	Счетчик 3 для интервалов техобслуживания	0 (1...9998)	0
689	Выбор интервала техобслуживания для счетчика 3	0...9998, 9999	9999
692	Частота 1-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 2)	0...590 Гц, 9999	9999
693	Коэффициент нагрузки 1-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 2)	1...100%	100 %
694	Частота 2-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 2)	0...590 Гц, 9999	9999
695	Коэффициент нагрузки 2-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 2)	1...100%	100 %
696	Частота 3-й рабочей точки настраиваемой защиты двигателя (двигатель 2)	0...590 Гц, 9999	9999
699	Задержка срабатывания входных клемм	5...50 мс, 9999	9999
702	Макс. частота двигателя	0...400 Гц, 9999	9999
706	Постоянная ЭДС двигателя (двигатель 1)	0...5000 мВ/(рад/с), 9999	9999
707	Момент инерции двигателя (мантисса)	10...999, 9999	9999
711	Уменьшение индуктивности ротора (Ld)	0...100%, 9999	9999
712	Уменьшение индуктивности ротора (Lq)	0...100%, 9999	9999
717	Компенсация значения сопротивления при запуске	0...200%, 9999	9999
721	Ширина импульса определения магнитного полюса при запуске	0...6000 мкс, 10000...16000 мкс, 9999	9999
724	Момент инерции двигателя (степень)	0...7, 9999	9999
725	Ограничение тока защиты двигателя	100...500%, 9999	9999
726	Автоматическая скорость передачи данных / макс. адрес ведущего устройства	0...255	255
727	Макс. количество кадров данных	1...255	1
728	Экземпляр объекта устройства (3 старших разряда)	0...419	0
729	Экземпляр объекта устройства (4 младших разряда)	0...9999	0

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
738	Постоянная ЭДС двигателя (двигатель 2)	0...5000 мВ/(рад/с), 9999	9999
739	Уменьшение индуктивности ротора (Ld) (двигатель 2)	0...100%, 9999	9999
740	Уменьшение индуктивности ротора (Lq) (двигатель 2)	0...100%, 9999	9999
741	Компенсация значения сопротивления при запуске (двигатель 2)	0...200%, 9999	9999
742	Ширина импульса определения магнитного полюса при запуске (двигатель 2)	0...6000 мкс, 9999	9999
743	Макс. частота двигателя (двигатель 2)	0...400 Гц, 9999	9999
744	Момент инерции двигателя (мантисса) (двигатель 2)	10...999, 9999	9999
745	Момент инерции двигателя (степень) (двигатель 2)	0...7, 9999	9999
746	Предел тока защиты двигателя (двигатель 2)	100...500%, 9999	9999
753	2-й выбор направления действия ПИД-регулирования	0, 10, 11, 20, 21, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100, 101, 1000, 1001, 1010, 1011, 2000, 2001, 2010, 2011	0
754	2-я частота автоматического переключения ПИД-регулятора	0...590 Гц, 9999	9999
755	2-е задание с помощью параметра	0...100%, 9999	9999
756	2-е пропорциональное значение ПИД	0,1...1000%, 9999	100 %
757	2-е время интегрирования ПИД	0,1...3600 с, 9999	1 с
758	2-е время дифференцирования ПИД	0,01...10,00 с, 9999	9999
759	Индикация единиц в режиме ПИД-регулирования	0...43, 9999	9999
760	Реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0, 1	0
761	Пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0...100%, 9999	9999
762	Макс. время режима предварительного заполнения	0...3600 с, 9999	9999
763	Верхний предел для количества предварительного заполнения	0...100%, 9999	9999
764	Ограничение времени для режима предварительного заполнения	0...3600 с, 9999	9999
765	2-я реакция на ошибку режима предварительного заполнения	0, 1	0 %

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
766	2-е пороговое значение для завершения режима предварительного заполнения	0...100%, 9999	9999
767	2-е макс. время до окончания режима предварительного заполнения	0...3600 с, 9999	9999
768	2-й верхний предел для количества предварительного заполнения	0...100%, 9999	9999
769	2-е ограничение времени для режима предварительного заполнения	0...3600 с, 9999	9999
774	1-й выбор индикации на пульте	1...3, 5...14, 17, 18, 20, 23...25, 34, 38, 40...45, 50...57, 61, 62, 64, 67, 68, 81...96, 98, 100, 9999	9999
775	2-й выбор индикации на пульте		9999
776	3-й выбор индикации на пульте		9999
777	Частота при потере токового заданного значения	0...590 Гц, 9999	9999
778	Время задержки для контроля токового заданного значения	0...10 с	0
779	Рабочая частота при возникновении ошибки коммуникации	0...590 Гц, 9999	9999
791	Время разгона в нижнем диапазоне частоты вращения	0...3600 с, 9999	9999
792	Время торможения в нижнем диапазоне частоты вращения	0...3600 с, 9999	9999
799	Величина шага в импульсах для вывода значения энергии	0,1, 1, 10, 100, 1000 кВтч	1 кВтч
800	Выбор регулирования	9, 20	20
820	Пропорциональное усиление 1 при регулировании частоты вращения	0...1000%	25 %
821	Постоянная интегрирования 1 при регулировании частоты вращения	0...20 с	0,333 с
822	Фильтр 1 контура регулирования частоты вращения	0...5 с, 9999	9999
824	Пропорциональное усиление 1 при регулировании крутящего момента	0...500%	50 %
825	Постоянная интегрирования 1 при регулировании крутящего момента	0...500 мс	40 мс
827	Фильтр 1 фактического значения крутящего момента	0...0,1 с	0 с
828	Заводской параметр: не регулировать!		
830	Пропорциональное усиление 2 при регулировании частоты вращения	0...1000%, 9999	9999
831	Постоянная интегрирования 2 при регулировании частоты вращения	0...20 с, 9999	9999



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
832	Фильтр 2 контура регулирования частоты вращения	0...5 с, 9999	9999
834	Пропорциональное усиление 2 при регулировании крутящего момента	0...500%, 9999	9999
835	Постоянная интегрирования 2 при регулировании крутящего момента	0...500 мс, 9999	9999
837	Фильтр 2 фактического значения крутящего момента	0...0,1 с, 9999	9999
849	Смещение аналогового входа	0...200%	100 %
858	Присвоение функции клемме 4	0, 4, 9999	0
859	Ток, создающий крутящий момент/Ном. ток двигателя с постоянными магнитами (PM motor)	0...500 А, 9999 *2	9999
		0...3600 А, 9999 *3	
860	Ток, создающий крутящий момент/Ном. ток двигателя с постоянными магнитами (PM motor) (двигатель 2)	0...500А, 9999 *2	9999
		0...3600 А, 9999 *3	
864	Контроль крутящего момента	0...400%	150 %
866	Опорная величина для внешней индикации крутящего момента	0...400%	150 %
867	Выходной фильтр АМ	0...5 с	0,01 с
868	Присвоение функции клемме 1	0, 4, 9999	0
869 *10	Фильтр для выходного тока	0...5 с	0,02 с
870	Гистерезис контроля выходной частоты	0...5 Гц	0 Гц
872	Ошибка входной фазы	0, 1	0
874	Пороговое значение OLT	0...400%	120/ 110 % *9
882	Активация функции предотвращения регенеративного перенапряжения	0...2	0
883	Пороговое значение напряжения	300...800 V	380 V DC/ 760 V DC *7
884	Чувствительность реагирования функции предотвращения регенеративного перенапряжения	0...5	0
885	Регулировка задающей полосы	0...590 Гц, 9999	6 Гц
886	Характеристика реагирования функции предотвращения рекуперации	0...200%	100 %

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
888	Свободный параметр 1	0...9999	9999
889	Свободный параметр 2	0...9999	9999
891	Сдвиг запятой при индикации энергии	0...4, 9999	9999
892	Коэффициент нагрузки	30...150%	100 %
893	Базовое значение для контроля энергии (мощность двигателя)	0,1...55 кВт *2	ном. мощн., перегр. спос. LD/ SLD *9
		0...3600 кВт *3	
894	Выбор регулировочной характеристики	0...3	0
895	Опорное значение для экономии энергии	0, 1, 9999	9999
896	Расходы на энергию	0...500, 9999	9999
897	Время для вычисления среднего значения экономии энергии	0, 1...1000 ч, 9999	9999
898	Сброс контроля энергии	0, 1, 10, 9999	9999
899	Время работы (заранее рассчитанное значение)	0...100%, 9999	9999
C0 (900) *8	Калибровка выхода FM/CA *9	—	—
C1 (901) *8	Калибровка выхода АМ	—	—
C2 (902) *8	Смещение для заданного значения на клемме 2 (частота)	0...590 Гц	0 Гц
C3 (902) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 2, сопоставленное смещению частоты	0...300%	0 %
125 (903) *8	Усиление для заданного значения на клемме 2 (частота)	0...590 Гц	60/50 Гц *9
C4 (903) *8	Значение усиления входного сигнала на клемме 2, сопоставленное усилению частоты	0...300%	100 %
C5 (904) *8	Смещение для заданного значения на клемме 4 (частота)	0...590 Гц	0 Гц
C6 (904) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 4, сопоставленное смещению частоты	0...300%	20 %

*2 До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

*3 FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше

*7 Эта настройка зависит только от класса напряжения. (200-вольтный / 400-вольтный класс)

*8 Номера параметров, указанные в скобках, действительны при использовании пульта FR-PU07.

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

*10 Эта настройка имеется только в случае типа CA.

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
126 (905) *8	Усиление для заданного значения на клемме 4 (частота)	0...590 Гц	60/ 50 Гц *9
C7 (905) *8	Значение усиления входного сигнала на клемме 4, сопоставленное усилению частоты	0...300%	100 %
C12 (917) *8	Смещение частоты входного сигнала на клемме 1 (частота вращения)	0...590 Гц	0 Гц
C13 (917) *8	Смещение входного сигнала на клемме 1 (частота вращения)	0...300%	0 %
C14 (918) *8	Значение усиления частоты входного сигнала на клемме 1 (частота вращения)	0...590 Гц	60/ 50 Гц *9
C15 (918) *8	Усиление входного сигнала на клемме 1 (частота вращения)	0...300%	100 %
C16 (919) *8	Смещение заданного значения на клемме 1 (крутящий момент)	0...400%	0 %
C17 (919) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 1 (крутящий момент), сопоставленное смещению крутящего момента	0...300%	0 %
C18 (920) *8	Усиление заданного значения на клемме 1 (крутящий момент)	0...400%	150 %
C19 (920) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 1 (крутящий момент), сопоставленное усилению крутящего момента	0...300%	100 %
C8 (930) *8,*10	Смещение сигнала, сопоставленного клемме СА	0...100%	0 %
C9 (930) *8,*10	Смещение токового сигнала СА	0...100%	0 %
C10 (931) *8,*10	Усиление сигнала, сопоставленного клемме СА	0...100%	100 %
C11 (931) *8,*10	Усиление токового сигнала СА	0...100%	100 %
C38 (932) *8	Смещение заданного значения на клемме 4 (крутящий момент)	0...400%	0 %

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
C39 (932) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 4, сопоставленное смещению крутящего момента (крутящий момент)	0...300%	20 %
C40 (933) *8	Усиление заданного значения на клемме 4 (крутящий момент)	0...400%	150 %
C41 (933) *8	Значение смещения входного сигнала на клемме 4 (крутящий момент), сопоставленное усилению крутящего момента	0...300%	100 %
C42 (934) *8	Коэффициент смещения для индикации ПИД-регулирования	0...500,00, 9999	9999
C43 (934) *8	Аналоговое смещение для индикации ПИД-регулирования	0...300,0%	20 %
C44 (935) *8	Коэффициент усиления для индикации ПИД-регулирования	0...500,00, 9999	9999
C45 (935) *8	Аналоговое усиление для индикации ПИД-регулирования	0...300,0%	100 %
977	Переключение контроля электропитания	0, 1	0
989	Подавление сигнализации при копировании параметров	10 *2	10 *2
		100 *3	100 *3
990	Звуковой сигнал при нажатии клавиши	0, 1	1
991	Контраст жидкокристаллического дисплея	0...63	58
992	Индикация панели управления при нажатии поворотного диска	0...3, 5...14, 17, 18, 20, 23...25, 34, 38, 40...45, 50...57, 61, 62, 64, 67, 68, 81...96, 98, 100	0
		997	Активация ошибки
998	Инициализация параметров РМ	0, 12, 112, 8009, 8109, 9009, 9109	0
999	Автоматическая настройка параметров	1, 2, 10...13, 20, 21, 9999	9999
1000	Заводской параметр: не регулировать!		
1002	Уровень тока для автонастройки значения Lq	50...150%, 9999	9999
1006	Время суток (год)	2000...2099	2000
1007	Время суток (месяц, день)	101...131, 201...229, 301...331, 401...430, 501...531, 601...630, 701...731, 801...831, 901...930, 1001...1031, 1101...1130, 1201...1231	101

*2 До FR-F820-02330(55K) и до FR-F840-01160(55K)

*3 FR-F820-03160(75K) и выше, FR-FR-F840-01800(75K) и выше

*8 Номера параметров, указанные в скобках, действительны при использовании пульта FR-PU07.

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип СА)

*10 Эта настройка имеется только в случае типа СА.



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.		
1008	Время суток (час, минута)	0...59, 100...159, 200...259, 300...359, 400...459, 500...559, 600...659, 700...759, 800...859, 900...959, 1000...1059, 1100...1159, 1200...1259, 1300...1359, 1400...1459, 1500...1559, 1600...1659, 1700...1759, 1800...1859, 1900...1959, 2000...2059, 2100...2159, 2200...2259, 2300...2359	0		
		1013	Частота вращения после перезапуска в аварийном режиме	0...590 Гц	60/50 Гц *9
		1015	Прекращение интегрирования при пределе частоты	0, 1, 10, 11	0
		1016	Время торможения для элемента с положительным ТКС	0...60 с	0 с
		1020	Трассировочный режим	0...4	0
		1021	Место сохранения трассировочных данных	0...2	0
		1022	Интервал опроса	0...9	2
		1023	Количество аналоговых каналов	1...8	4
		1024	Автоматический запуск опроса	0, 1	0
		1025	Режим триггера	0...4	0
		1026	Доля опроса перед активирующим событием	0...100%	90 %
		1027	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 1	1...3, 5...14, 17, 18, 20, 23, 24, 34, 40...42, 52...54, 61, 62, 64, 67, 68, 81...96, 98, 201...213, 230...232, 237, 238	201
		1028	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 2		202
1029	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 3	203			
1030	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 4	204			
1031	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 5	205			
1032	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 6	206			
1033	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 7	207			
1034	Присвоение аналоговой рабочей величины каналу 8	208			

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
1035	Аналоговый канал для сигнала триггера	1...8	1
1036	Аналоговое условие триггера	0, 1	0
1037	Аналоговый порог триггера	600...1400	1000
1038	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 1	1...255	1
1039	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 2		2
1040	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 3		3
1041	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 4		4
1042	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 5		5
1043	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 6		6
1044	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 7		7
1045	Присвоение цифрового входного/выходного сигнала каналу 8		8
1046	Цифровой канал для сигнала триггера	1...8	1
1047	Цифровое условие триггера	0, 1	0
1048	Время ожидания до отключения индикации	0...60 мин.	0 мин.
1049	Сброс USB-хоста	0, 1	0
1106	Фильтр для индикации крутящего момента	0...5 с, 9999	9999
1107	Фильтр для индикации рабочей скорости	0...5 с, 9999	9999
1108	Фильтр для индикации тока возбуждения	0...5 с, 9999	9999
1132	Изменение повышения в режиме предварительного заполнения	0...100 %, 9999	9999
1133	2-е изменение повышения в режиме предварительного заполнения	0...100 %, 9999	9999
1134	Заводской параметр: не регулировать!		
1135	Заводской параметр: не регулировать!		
1136	2-й коэффициент смещения для индикации ПИД-регулирования	0...500, 9999	9999
1137	2-е аналоговое смещение для индикации ПИД-регулирования	0...300%	20 %

*9 Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
1138	2-й коэффициент усиления для индикации ПИД-регулирования	0...500, 9999	9999
1139	2-е аналоговое усиление для индикации ПИД-регулирования	0...300%	100 %
1140	2-е присвоение входа для заданного значения ПИД / рассогласования	1...5	2
1141	2-е присвоение входа для сигнала фактического значения ПИД	1...5, 101...105	3
1142	2-я единица для отображаемых значений ПИД-регулирования	0...43, 9999	9999
1143	2-й верхний предел для фактического значения	0...100%, 9999	9999
1144	2-й нижний предел для фактического значения	0...100%, 9999	9999
1145	2-й предел рассогласования	0,0...100,0%, 9999	9999
1146	2-й режим при ПИД-сигнале	0...3, 10...13	0
1147	2-е время реагирования для отключения выхода	0...3600 с, 9999	1 с
1148	2-й порог срабатывания для отключения выхода	0...590 Гц	0 Гц
1149	2-й порог срабатывания для отмены отключения выхода	900...1100 %	1000 %
1150 ... 1199	Пользовательские параметры 1...50	0...65535	0
1211	Время ожидания после ПИД-настройка усиления	1 bis 9999 с	100 с
1212	Высота скачка регулирующей величины	900...1100 %	1000 %
1213	Время опроса скачкообразного отклика	0,01...600 с	1 с
1214	Время ожидания после максимальной крутизны	1...9999 с	10 с
1215	Верхнее значение выхода для граничного цикла	900...1100 %	1100 %
1216	Нижнее значение выхода для граничного цикла	900...1100 %	1000 %
1217	Гистерезис граничного цикла	0,1...10 %	1 %
1218	Выбор настройки усиления ПИД	0, 100...102, 111, 112, 121, 122, 200...202, 211, 212, 221, 222	0
1219	Запуск/состояние настройки усиления ПИД	(0), 1, 8, (9, 90...96)	0

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
1300 ... 1343 1350 ... 1359	Параметры коммуникационной опции		
1361	Время реагирования до удержания ПИД-выхода	0...900 с	5 с
1362	Диапазон срабатывания для удержания ПИД-выхода	0...50 %, 9999	9999
1363	Время заполнения ПИД	0...360 с, 9999	9999
1364	Время перемешивания в состоянии SLEEP	0...3600 с	15 с
1365	Время паузы в режиме перемешивания	0...1000 ч	0 ч
1366	Подъем для состояния SLEEP	0...100 %, 9999	9999
1367	Время ожидания во время подъема для состояния SLEEP	0...360 с	0 с
1368	Время для завершения отключения выхода	0...360 с	0 с
1369	Частота после закрытия клапана	0...120 Гц, 9999	9999
1370	Время определения для ограничения ПИД	0...900 с	0 с
1371	Диапазон срабатывания функции предварительного предупреждения о верхнем/нижнем пределе ПИД	0...50 %, 9999	9999
1372	Величина изменения фактического значения ПИД	0...50 %	5 %
1373	Скорость изменения фактического значения ПИД	0...100 %	0 %
1374	Порог запуска дополнительного нагнетательного насоса	900...1100 %	1000 %
1375	Порог останова дополнительного нагнетательного насоса	900...1100 %	1000 %
1376	Порог останова дополнительного двигателя	0...100 %, 9999	9999
1377	Вход давления ПИД-регулирования	1, 2, 3, 9999	9999



Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
1378	Порог предупреждения о входном давлении ПИД	0...100 %	20 %
1379	Порог ошибки входного давления ПИД	0...100 %, 9999	9999
1380	Изменение задания при предупреждении о входном давлении ПИД	0...100 %	5 %
1381	Работа при ошибке входного давления ПИД	0, 1	0
1460	Множественное задание ПИД 1	0...100 %, 9999	9999
1461	Множественное задание ПИД 2		9999
1462	Множественное задание ПИД 3		9999
1463	Множественное задание ПИД 4		9999
1464	Множественное задание ПИД 5		9999
1465	Множественное задание ПИД 6		9999
1466	Множественное задание ПИД 7		9999
1469	Индикация количества циклов очистки		0...255
1470	Настройка количества циклов очистки	0...255	0
1471	Пусковой сигнал для режима чистки	0...15	0
1472	Частота для режима чистки при обратном вращении	0...590 Гц	30 Гц
1473	Время для режима чистки при обратном вращении	0...3600 с	9999
1474	Частота для режима чистки при прямом вращении	0...590 Гц, 9999	9999
1475	Время для режима чистки при прямом вращении	0...3600 с, 9999	9999
1476	Время паузы между циклами чистки	0...3600 с	5 с
1477	Время разгона в режиме чистки	0...3600 с, 9999	9999
1478	Время торможения в режиме чистки	0...3600 с, 9999	9999
1479	Задание интервалов чистки	0...6000 ч	0

Параметр	Значение	Диапазон	Заводск. настр.
1480	Контроль нагрузочной характеристики	0, 1, (2, 3, 4, 5, 81, 82, 83, 84, 85)	0
1481	Опорная величина 1 нагрузочной характеристики	0...400 %, 8888, 9999	9999
1482	Опорная величина 2 нагрузочной характеристики	0...400 %, 8888, 9999	9999
1483	Опорная величина 3 нагрузочной характеристики	0...400 %, 8888, 9999	9999
1484	Опорная величина 4 нагрузочной характеристики	0...400 %, 8888, 9999	9999
1485	Опорная величина 5 нагрузочной характеристики	0...400 %, 8888, 9999	9999
1486	Максимальная частота нагрузочной характеристики	0...590 Гц	60/50 Гц * ⁹
1487	Минимальная частота нагрузочной характеристики	0...590 Гц	6 Гц
1488	Верхняя ширина нагрузочного диапазона до вывода предупреждения	0...400 %, 9999	20 %
1489	Нижняя ширина нагрузочного диапазона до вывода предупреждения	0...400 %, 9999	20 %
1490	Верхняя ширина нагрузочного диапазона до вывода сообщения об ошибке	0...400 %, 9999	9999
1491	Нижняя ширина нагрузочного диапазона до вывода сообщения об ошибке	0...400 %, 9999	9999
1492	Время определения отклонения нагрузки / время ожидания до сохранения опорной величины	0...60 с	1 с
Pr.CLR	Стереть параметр	(0,) 1	0
ALL.CL	Стирание всех параметров	(0,) 1	0
Err.CL	Стереть память сигнализации	(0,) 1	0
Pr.CPY	Копировать параметр	(0,) 1...3	0
Pr.CHG	Параметры, отличающиеся от заводской настройки	—	—
IPM	Инициализация параметров IPM	0, 12	0
AUTO	Автоматическая настройка параметров	—	—
Pr.MD	Настройка группы параметров	(0,) 1, 2	0

*⁹ Эта настройка зависит от типа. (тип FM / тип CA)

7 ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

При возникновении ошибки в преобразователе частоты активируется защитная функция и на пульте автоматически появляется соответствующее сообщение об ошибке (см. *стр. 41*).

Если определить причину ошибки не удастся и никакие неисправные компоненты не обнаружены, обратитесь в сервисную службу MITSUBISHI ELECTRIC, точно описав обстоятельства возникновения ошибки.

- Удержание аварийного сигнала..... Если электропитание осуществляется через контактор на входной стороне и при срабатывании защитной функции этот контактор отпустил контакты, то удержание аварийного сигнала не возможно.
- Индикация сообщения сигнализации При срабатывании защитных функций сообщения об ошибках автоматически отображаются на пульте.
- Метод сброса При срабатывании защитной функции блокируется выходная мощность преобразователя. Снова запустить преобразователь не возможно до тех пор, пока не будет выполнен его сброс (см. *стр. 40*).
- Если сработали защитные функции, устраните их причину. После этого можно выполнить сброс преобразователя и возобновить работу. Если требуемые меры для устранения ошибок и повторного запуска не были приняты, преобразователь частоты может неправильно функционировать или повредиться.

При возникновении неисправности индикация на преобразователе частоты подразделяется следующим образом:

- Сообщение об ошибке
Эксплуатационные неполадки и ошибки настройки отображаются на пульте (FR-DU08, FR-PU07). Выход преобразователя частоты не отключается.
- Предупреждающее сообщение
При срабатывании защитной функции выход преобразователя не отключается. Если причина предупреждающего сообщения не устранена, возникает серьезная неисправность.
- Незначительная неполадка
При срабатывании защитной функции выход преобразователя не отключается. Сигнал индикации незначительной неполадки может выводиться путем установки параметра.
- Серьезная неисправность
При срабатывании защитной функции выход преобразователя отключается. Выводится сообщение о неисправности.

Указания

- Сообщения об ошибках и других неполадках более подробно описаны в руководстве по эксплуатации преобразователя частоты.
- Последние восемь сообщений об ошибках можно вызвать с помощью поворотного диска (см. *стр. 24*).




7.1 Сброс защитных функций

Прежде чем возобновлять эксплуатацию преобразователя после срабатывания защитной функции, необходимо устранить причину неисправности. При сбросе преобразователя стираются данные электронной защиты двигателя и количество повторных запусков.


Процесс сброса длится около 1 секунды.

Сброс преобразователя можно выполнить тремя различными способами:


- Нажатием кнопки STOP/RESET на пульте. (Эту функцию можно использовать только после возникновения серьезной неисправности и срабатывания защитной функции.)



- Выключив, а затем (после угасания светодиода на поле управления) снова включив электропитание.

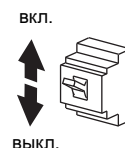

- Включив сигнал RESET (соединив клеммы RES и SD при отрицательной логике или, как это показано на иллюстрации для положительной логики, соединив клеммы RES и PC) по меньшей мере на 0,1 (с последующим выключением). Во время процесса сброса мигает индикация "Err.".

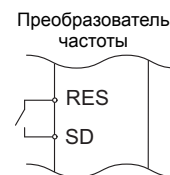

ВНИМАНИЕ

Прежде чем выполнять сброс, убедитесь в том, что пусковой сигнал преобразователя частоты выключен. Если пусковой сигнал включен, то после сброса может неожиданно запуститься двигатель. Опасность травмы.

7.2 Обзор сообщений о неисправности

Индикация на пульте	Значение	Код ошибки	Индикация на пульте	Значение	Код ошибки				
Сообщения об ошибках	E----- E-----	Перечень сообщений сигнализации	—	E. SOT	Отсутствует синхронизация	97 (H61)			
	HOLD	HOLD	Блокировка поля управления	—	E. LUP	E.LUP	Превышен верхний предел нагрузки	98 (H62)	
	LOCd	LOCd	Защищено паролем	—	E. LDN	E.LDN	Занижен нижний предел нагрузки	99 (H63)	
	Er1 ... Er4 Er8	Er1 ... Er4 Er8	Сбой передачи параметра	—	E. BE	E.BE	Неисправность во внутреннем электрическом контуре	112 (H70)	
	rE1 ... rE4 rE6 ... rE8	rE1 ... rE4 rE6 ... rE8	Ошибка копирования	—	E. GF	E.GF	Превышение тока в результате короткого замыкания на землю	128 (H80)	
	Err.	Err.	Ошибка	—	E. LF	E.LF	Разомкнута выходная фаза	129 (H81)	
	Предупреждения	OL	OL	Сработала защита от опрокидывания двигателя (в результате перегрузки по току)	—	E. OHT	E.OHT	Срабатывание внешнего выключателя защиты двигателя (термоконтакта)	144 (H90)
		oL	oL	Сработала защита от опрокидывания двигателя (из-за превышения напряжения промежуточного звена)	—	E. PTC	E.PTC	Срабатывание термистора с ПТК	145 (H91)
TH		TH	Предварительная сигнализация электронной тепловой защиты двигателя	—	E. OPT	E.OPT	Дефект соединения с разъемом (внешнего) опционального блока	160 (HA0)	
PS		PS	Преобразователь частоты остановлен с панели управления	—	E. OP1	E.OP1	Неисправность коммуникационного опционального блока, установленного внутри (на расширительном слоте)	161 (HA1)	
MT1 ... MT3		MT1 ... MT3	Сигнальный выход технического обслуживания	—	E. 16 ... E. 20 ...	E.16 ... E.20 ...	Индикация ошибки, активированная пользователем с помощью функции контроллера	164–168 (HA4–HA8)	
CP		CP	Копировать параметр	—	E. PE	E.PE	Ошибка запоминающего устройства	176 (HB0)	
SA		SA	Безопасное отключение крутящего момента	—	E. PUE	E.PUE	Ошибка соединения с пультом	177 (HB1)	
UF		UF	Неполадка USB-хоста	—	E. RET	E.RET	Превышено количество попыток перезапуска	178 (HB2)	
EV		EV	Работа с внешним 24-вольтовым блоком сетевого питания	—	E. PE2	E.PE2	Ошибка запоминающего устройства	179 (HB3)	
ED		ED	Действует аварийный режим	—	E. CPU	E.CPU	Ошибка центрального процессора	192 (HC0)	
LdF		LdF	Ошибка нагрузки	—	E. CTE	E.CTE	Короткое замыкание в соединении с пультом, короткое замыкание выходного напряжения 2-го последовательного интерфейса	193 (HC1)	
FN		FN	Неисправен вентилятор	—	E. P24	E.P24	Короткое замыкание постоянного напряжения выходов 24 В	194 (HC2)	
Незнач. ошибка		E. OC1	E.OC1	Отключение из-за перегрузки по току во время разгона	16 (H10)	E. CDO	E.CDO	Превышение допустимого выходного тока	196 (HC4)
	E. OC2	E.OC2	Отключение из-за перегрузки по току во время постоянной скорости	17 (H11)	E. IOH	E.IOH	Перегрев включающего сопротивления	197 (HC5)	
	E. OC3	E.OC3	Отключение из-за перегрузки по току во время торможения или останова	18 (H12)	E. SER	E.SER	Ошибка коммуникации (преобразователь частоты)	198 (HC6)	
	E. OV1	E.OV1	Повышенное напряжение во время разгона	32 (H20)	E. AIE	E.AIE	Ошибочный аналоговый вход	199 (HC7)	
	E. OV2	E.OV2	Повышенное напряжение при постоянной скорости	33 (H21)	E. USB	E.USB	Ошибка при коммуникации через интерфейс USB	200 (HC8)	
	E. OV3	E.OV3	Перенапряжение во время торможения или останова	34 (H22)	E. SAF	E.SAF	Неисправность в защитном контуре	201 (HC9)	
	E. THT	E.THT	Защита от перегрузки (преобразователя частоты)	48 (H30)	E. PBT	E.PBT	Неисправность во внутреннем электрическом контуре	202 (HCA)	
	E. THM	E.THM	Защита от перегрузки двигателя (срабатывание электронной тепловой защиты двигателя)	49 (H31)	E. OS	E.OS	Слишком высокая частота вращения	208 (HD0)	
	E. FIN	E.FIN	Перегрев радиатора	64 (H40)	E. LCI	E.LCI	Потеря токового заданного значения	228 (HE4)	
	E. IPF	E.IPF	Кратковременное исчезновение сетевого напряжения (функция защиты от исчезновения сетевого напряжения)	80 (H50)	E. PCH	E.PCH	Ошибка режима предварительного заполнения	229 (HE5)	
	E. UVT	E.UVT	Защита от пониженного напряжения	81 (H51)	E. PID	E.PID	Ошибка сигнала ПИД-регулирования	230 (HE6)	
	E. ILF	E.ILF	Ошибка входной фазы	82 (H52)	E. 1 ... E. 3	E.1 ... E.3	Неисправность внутреннего опционального блока (установленного на расширительном слоте)	241–243 (HF1–HF3)	
	E. OLT	E.OLT	Отключающая защита от опрокидывания двигателя	96 (H60)	E. 5 ... E. 7	E.5 ... E.7	Ошибка центрального процессора	245–247 (HF5–HF7)	
	Серьезные неисправности	E. 13	E.13	Неисправность во внутреннем электрическом контуре	253 (HFD)				

Если возникла какая-либо иная сигнализация кроме вышеуказанной, обратитесь к региональному дилеру Mitsubishi Electric.

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8.1 Мощностные показатели

8.1.1 200-вольтный класс

Модель FR-F820-□		00046 (0.75K)	00077 (1.5K)	00105 (2.2K)	00167 (3.7K)	00250 (5.5K)	00340 (7.5K)	00490 (11K)	00630 (15K)	00770 (18.5K)	00930 (22K)	01250 (30K)	01540 (37K)	01870 (45K)	02330 (55K)	03160 (75K)	03800 (90K)	04750 (110K)
Номинальная мощность двигателя [кВт] ^{*1}	SLD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	110	132
	LD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110
Выходная мощность [кВА] ^{*2}	SLD	1,8	2,9	4	6,4	10	13	19	24	29	35	48	59	71	89	120	145	181
	LD	1,6	2,7	3,7	5,8	8,8	12	17	22	27	32	43	53	65	81	110	132	165
Ном. ток преобразователя [А]	SLD	4,6	7,7	10,5	16,7	25	34	49	63	77	93	125	154	187	233	316	380	475
	LD	4,2	7	9,6	15,2	23	31	45	58	70,5	85	114	140	170	212	288	346	432
Перегрузочная способность ^{*3}	SLD	110% ном. тока преобразователя в течение 60 с, 120% ном. тока преобразователя в течение 3 с (при макс. температуре окружающего воздуха 40°C)																
	LD	120% ном. тока преобразователя в течение 60 с, 150% ном. тока преобразователя в течение 3 с (при макс. температуре окружающего воздуха 50°C)																
Ном. напряжение ^{*4}	3-фазное, 200...240 В																	
Подключаемое напряжение/частота	3-фазное, 200...240 В при 50/60 Гц																	
Диапазон напряжения	170...264 В при 50/60 Гц																	
Диапазон частоты	±5 %																	
Номинальный входной ток [А] ^{*5}	SLD	5,3	8,9	13,2	19,7	31,3	45,1	62,8	80,6	96,7	115	151	185	221	269	316	380	475
	LD	5	8,3	12,2	18,3	28,5	41,6	58,2	74,8	90,9	106	139	178	207	255	288	346	432
Ном. входная мощность [кВА] ^{*6}	SLD	2	3,4	5	7,5	12	17	24	31	37	44	58	70	84	103	120	145	181
	LD	1,9	3,2	4,7	7	11	16	22	29	35	41	53	68	79	97	110	132	165
Степень защиты (IEC 60529) ^{*7}	IP20											IP00						
Охлаждение	самоохлаждение			принудительное охлаждение														
Вес [кг]	1,9	2,1	3,0	3,0	3,0	6,3	6,3	8,3	8,3	15	15	15	22	42	42	54	74	74

*1 Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного самовентилирующегося двигателя Mitsubishi Electric.

*2 Указанная выходная мощность относится к выходному напряжению 220 В.

*3 Процентные значения перегрузочной способности – это отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя в соответствующем режиме. Перед возобновлением эксплуатации преобразователя и двигателю необходимо дать остыть, так чтобы их рабочая температура снизилась ниже значения, достигаемого при 100%-ной нагрузке.

*4 Максимальное выходное напряжение не может превышать значение входного напряжения. Настройка выходного напряжения возможна по всему диапазону входного напряжения. Импульсное напряжение на выходе преобразователя остается без изменений на уровне около $\sqrt{2}$ от входного напряжения.

*5 Указанный номинальный входной ток действителен при номинальном выходном напряжении. Номинальный входной ток зависит от импеданса на стороне питающей сети (включая кабели и входной дроссель).

*6 Указанная номинальная входная мощность действительна при указанном номинальном токе. Номинальная входная мощность зависит от значения импеданса на стороне питающей сети (включая кабели и входной дроссель).

*7 FR-DU08: IP40 (кроме разъема PU)

8.1.2 400-вольтный класс

Модель FR-F840-□		00023 (0.75K)	00038 (1.5K)	00052 (2.2K)	00083 (3.7K)	00126 (5.5K)	00170 (7.5K)	00250 (11K)	00310 (15K)	00380 (18.5K)	00470 (22K)	00620 (30K)	00770 (37K)	00930 (45K)	01160 (55K)	01800 (75K)	02160 (90K)	02600 (110K)	03250 (132K)	03610 (160K)	04320 (185K)	04810 (220K)	05470 (250K)	06100 (280K)	06830 (315K)
Ном. мощность двигателя [кВт] ^{*1}	SLD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	110	132	160	185	220	250	280	315	355
	LD	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	250	280	315
Выходная мощность [кВА] ^{*2}	SLD	1,8	2,9	4	6,3	10	13	19	24	29	36	47	59	71	88	137	165	198	248	275	329	367	417	465	521
	LD	1,6	2,7	3,7	5,8	8,8	12	18	22	27	33	43	53	65	81	110	137	165	198	248	275	329	367	417	465
Ном. ток преобр. [А]	SLD	2,3	3,8	5,2	8,3	12,6	17	25	31	38	47	62	77	93	116	180	216	260	325	361	432	481	547	610	683
	LD	2,1	3,5	4,8	7,6	11,5	16	23	29	35	43	57	70	85	106	144	180	216	260	325	361	432	481	547	610
Перегрузочная способность ^{*3}	SLD	110% ном. тока преобразователя в течение 60 с, 120% ном. тока преобразователя в течение 3 с (при макс. температуре окружающего воздуха 40°C)																							
	LD	120% ном. тока преобразователя в течение 60 с, 150% ном. тока преобразователя в течение 3 с (при макс. температуре окружающего воздуха 50°C)																							
Ном. напряжение ^{*4}	3-фазное, 380...500 В																								
Подключаемое напряжение/частота	3-фазное, 380...500 В при 50/60 Гц ^{*8}																								
Диапазон напряжения	323...550 В при 50/60 Гц																								
Диапазон частоты	±5 %																								
Ном. входной ток [А] ^{*5}	SLD	3,2	5,4	7,8	10,9	16,4	22,5	31,7	40,3	48,2	58,4	76,8	97,6	115	141	180	216	260	325	361	432	481	547	610	683
	LD	3	4,9	7,3	10,1	15,1	22,3	31	38,2	44,9	53,9	75,1	89,7	106	130	144	180	216	260	325	361	432	481	547	610
Ном. входная мощность [кВА] ^{*6}	SLD	2,5	4,1	5,9	8,3	12	17	24	31	37	44	59	74	88	107	137	165	198	248	275	329	367	417	465	521
	LD	2,3	3,7	5,5	7,7	12	17	24	29	34	41	57	68	81	99	110	137	165	198	248	275	329	367	417	465
Степень защиты (IEC 60529) ^{*7}	IP20												IP00												
Охлаждение	самоохлаждение			принудительное охлаждение																					
Вес [кг]	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	6,3	6,3	8,3	8,3	15	15	23	41	41	43	52	55	71	78	117	117	166	166	166	

^{*1} Указанная номинальная мощность двигателя соответствует максимально допустимой мощности при использовании 4-полюсного самовентилирующегося двигателя Mitsubishi Electric.

^{*2} Указанная выходная мощность относится к выходному напряжению 440 В.

^{*3} Процентные значения перегрузочной способности – это отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя в соответствующем режиме. Перед возобновлением эксплуатации преобразователя и двигателю необходимо дать остыть, так чтобы их рабочая температура снизилась ниже значения, достигаемого при 100%-ной нагрузке.

^{*4} Максимальное выходное напряжение не может превышать значение входного напряжения. Настройка выходного напряжения возможна по всему диапазону входного напряжения. Импульсное напряжение на выходе преобразователя остается без изменений на уровне около √2 от входного напряжения.

^{*5} Указанный номинальный входной ток действителен при номинальном выходном напряжении. Номинальный входной ток зависит от импеданса на стороне питающей сети (включая кабели и входной дроссель).

^{*6} Указанная номинальная входная мощность действительна при указанном номинальном токе. Номинальная входная мощность зависит от значения импеданса на стороне питающей сети (включая кабели и входной дроссель).

^{*7} FR-DU08: IP40 (кроме разъема PU)

^{*8} Если подключено напряжение более 480 В, необходимо соответственно настроить параметр 977 "Переключение контроля электропитания". (см. руководство по эксплуатации.)

А ПРИЛОЖЕНИЕ

А.1 Европейские стандарты и предписания

Задача директив ЕС – обеспечение свободы товарооборота в пределах Европейского Союза. Существенные предписания по защите, содержащиеся в директивах ЕС, устраняют технические барьеры при торговле между странами Евросоюза.

В странах Евросоюза фундаментальные потребности в области безопасности, а также использование знака "CE" регулируются директивами "Электромагнитная совместимость" (действует с января 1996 г.) и "Установки низкого напряжения" (действует с января 1997 г.).

- Филиал в Европейском Союзе
Название: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Адрес: Gothaer Strasse 8, D-40880 Ратинген, Германия

Примечание

Преобразователь частоты отвечает требованиям директивы "Электромагнитная совместимость" для промышленных зон и имеет знак "CE". Для применения преобразователя частоты в жилых кварталах примите надлежащие меры, чтобы были выдержаны требуемые граничные значения.

А.1.1 Директива "Электромагнитная совместимость"

Преобразователь частоты отвечает требованиям директивы ЕС "Электромагнитная совместимость" (2004/108/ЕС) и имеет знак "CE".

- Директива "Электромагнитная совместимость": 2004/108/ЕС
- Стандарт (стандарты): EN 61800-3:2004 (вторая окружающая среда / категория PDS "С3")
- Этот преобразователь частоты не пригоден для эксплуатации в общественной низковольтной сети, из которой снабжаются энергией и жилые районы.
- При эксплуатации в такой электросети вероятны радиочастотные помехи.
- Изготовитель установки должен предоставить ее пользователю руководство, описывающее ввод в эксплуатацию и эксплуатацию установки, в том числе рекомендуемые защитные устройства.

Примечания

- Первая окружающая среда
Первая окружающая среда означает жилые районы. К ней относятся и здания, которые непосредственно (без трансформатора) подключены к низковольтной сети, питающей жилые районы.
- Вторая окружающая среда
Ко второй окружающей среде относятся все здания в чисто промышленном окружении. Из нее исключены здания, которые непосредственно (без трансформатора), подключены к низковольтной сети, питающей жилые районы.

Примечания

Активируйте внутренний помехоподавляющий фильтр, после чего установите и подсоедините преобразователь частоты следующим образом:


- Необходимо активировать имеющийся в преобразователе внутренний помехоподавляющий фильтр (см. руководство по эксплуатации).
- Подключите преобразователь частоты к заземленному источнику питания.
- Выполните проводку двигателя и управляющую проводку в соответствии с руководством по монтажу с соблюдением норм ЭМС (BCN-A21041-204) и бюллетенем "Technical News" (MF-S-114, 115).
- Убедитесь в том, что преобразователь частоты смонтированы в соответствии с общепризнанными правилами ЭМС для промышленных приводов с переменной частотой.

А.1.2 Директива по установкам низкого напряжения

Преобразователи частоты серии FR-F800 отвечают директиве ЕС "Установки низкого напряжения" (2006/95/ЕС), а также стандарту EN 61800-5-1. Этот факт отмечается знаком "CE" на преобразователе частоты.

Предписания

- Не используйте устройство защитного отключения (УЗО, RCD) в качестве защиты от поражения электрическим током, не заземляя подключенную аппаратуру.
- Подсоедините клемму заземления отдельно. (Всегда подсоединяйте к клемме только один провод.)
- Используйте указанные на *стр. 10* кабели только при выполнении следующих условий:
 - Температура окружающего воздуха: макс. 40°C
 - Если окружающие условия отличаются, выберите вид подключения в соответствии с требованиями стандарта EN 60204, приложение С, таблица 5.
- Для подключения кабеля заземления используйте луженые опрессовываемые зажимы. (Покрытие на концах проводов не должно содержать цинка). При затягивании винтов будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу. Для аппаратуры, соответствующей директиве по установкам низкого напряжения, применяйте кабели с изоляцией из ПВХ, данные которых указаны на *стр. 10*.
- Используйте только закапсулированные силовые выключатели и контакторы, отвечающие стандартам EN и IEC.
- При эксплуатации преобразователя частоты через защитный провод может течь постоянный ток к защитному заземлению. Если вы хотите использовать устройство защиты от токов повреждения, то подключите устройство защитного отключения (УЗО, RCD) или контроля токов повреждения (RCM) типа "В" к клеммам питания преобразователя.
- Эксплуатируйте преобразователь частоты в соответствии с предписаниями категории перенапряжения II (применимо вне зависимости от заземления сети), категории перенапряжения III (применимо для сети с заземленной нейтралью) и в соответствии со степенями загрязненности 2 или ниже по стандарту IEC 60664. К входу питания преобразователя частоты серии FR-F820 необходимо подключить трансформатор.
 - Если преобразователи частоты модели FR-F820-01250(30K) и выше и модели FR-F840-00770(37K) (IP00) и выше, эксплуатируются в окружающей среде со степенью загрязненности 2, то их следует разместить в распределительном шкафу со степенью защиты IP2X.
 - Если преобразователи частоты эксплуатируются в окружающей среде со степенью загрязненности 3, то их следует разместить в распределительном шкафу со степенью защиты не меньше IP54.
 - Если преобразователи частоты до FR-F820-00930(22K) и до FR-F840-00620(30K) (IP20) эксплуатируются вне распределительного шкафа в окружающей среде со степенью загрязненности 2, смонтируйте кожух вентилятора с помощью соответствующих винтов.

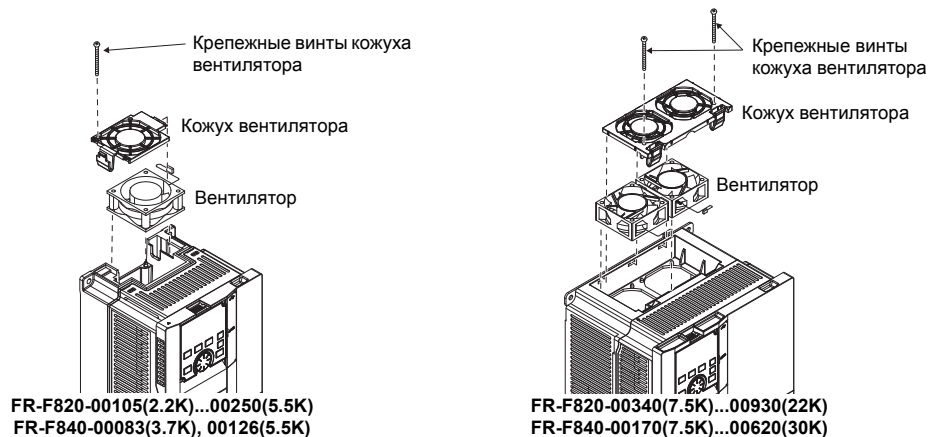

- Подсоединяйте к входам и выходам преобразователя частоты кабели, тип и длина которых соответствуют приложению "С" стандарта EN 60204.
- Нагрузка релейных выходов (клеммы: A1, B1, C1, A2, B2, C2) должна составлять 0,3 А при 30 В пост. т. (В стандартном исполнении релейные выходы изолированы от внутренней схемы преобразователя частоты.)
- Клеммы управляющего контура *стр. 4* изолированы от главного контура.
- Окружающая среда

	При эксплуатации	Хранение	Во время транспортировки
Температура окружающего воздуха	от -10°C до +50°C (перегрузочная способность LD) от -10 до +40°C (перегрузочная способность SLD)	от -20 до +65°C	от -20 до +65°C
Допустимая влажность воздуха	отн. влажность макс. 95%	отн. влажность макс. 95%	отн. влажность макс. 95%
Макс. высота установки	2500 м	2500 м	10000 м



Защита при монтаже проводки

При установке преобразователя следует использовать плавкие предохранители классов Т, J или СС или закапюлированный силовой выключатель (выключатель в литом корпусе, МССВ) с сертификатом UL 489, в соответствии с местными предписаниями.

FR-F820-□		00046 (0.75K)	00077 (1.5K)	00105 (2.2K)	00167 (3.7K)	00250 (5.5K)	00340 (7.5K)	00490 (11K)	00630 (15K)	00770 (18.5K)	00930 (22K)	01250 (30K)	01540 (37K)
Ном. напряжение предохранителя [В]		мин. 240 В											
Ном. ток [А] *1	Без сетевого дросселя	15	20	30	40	60	80	150	175	200	225	300	350
	Сетевой дроссель	15	20	20	30	50	70	125	150	200	200	250	300
Силовой выключатель (МССВ)*1 Макс. допустимый ном. ток [А]		15	15	25	40	60	80	110	150	190	225	300	350

FR-F820-□		01870 (45K)	02330 (55K)	03160 (75K)	03800 (90K)	04750 (110K)
Ном. напряжение предохранителя [В]		мин. 240 В				
Ном. ток [А] *1	Без сетевого дросселя	400	500	—	—	—
	Сетевой дроссель	350	400	500	600	700
Силовой выключатель (МССВ)*1 Макс. допустимый ном. ток [А]		450	500	700	900	1000

FR-F840-□		00023 (0.75K)	00038 (1.5K)	00052 (2.2K)	00083 (3.7K)	00126 (5.5K)	00170 (7.5K)	00250 (11K)	00310 (15K)	00380 (18.5K)	00470 (22K)	00620 (30K)	00770 (37K)
Ном. напряжение предохранителя [В]		мин. 500 В											
Ном. ток [А] *1	Без сетевого дросселя	6	10	15	20	30	40	70	80	90	110	150	175
	Сетевой дроссель	6	10	10	15	25	35	60	70	90	100	125	150
Силовой выключатель (МССВ)*1 Макс. допустимый ном. ток [А]		15	15	15	20	30	40	60	70	90	100	150	175

FR-F840-□		00930 (45K)	01160 (55K)	01800 (75K)	02160 (90K)	02600 (110K)	03250 (132K)	03610 (160K)	04320 (185K)	04810 (220K)	05470 (250K)	06100 (280K)	06830 (315K)
Ном. напряжение предохранителя [В]		мин. 500 В											
Ном. ток [А] *1	Без сетевого дросселя	200	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Сетевой дроссель	175	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Силовой выключатель (МССВ)*1 Макс. допустимый ном. ток [А]		225	250	450	450	500	—	—	—	—	—	—	—

*1 Номинальный ток соответствует максимально допустимому номинальному ток в понимании правил US National Electrical Codes. Его точное значение следует выбрать в зависимости от соответствующей установки.

А.1.3 Данные короткого замыкания

- 200-вольтный класс

Преобразователи частоты могут применяться в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение, симметричный ток) и максимум 264 В.

- 400-вольтный класс

Преобразователи частоты можно применять в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение, симметричный ток) и максимум 550 В или 600 В.

А.1.4 Директива "Машины"

В понимании директивы "Машины" Европейского Союза, преобразователь частоты сам по себе не является машиной. Ввод преобразователя частоты в эксплуатацию в составе машины запрещен до тех пор, пока не будет установлено, что вся машина отвечает положениям предписания (директивы "Машины") 98/37/ЕС (директивы "Машины" 2006/42/ЕС от 29.12.2009).

A.2 Сертификация по UL и cUL

(UL 508C, CSA C22.2 №14)

A.2.1 Общее указание по безопасности

ОПАСНО

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию, отключите сетевое напряжение и выждите не меньше 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы после отключения сетевого напряжения конденсаторы успели разрядиться до безопасного уровня напряжения. Проверьте измерительным прибором остаточное напряжение между клеммами P/+ и N/-. Выполнение электромонтажных работ на необесточенной аппаратуре может привести к поражению электрическим током.

A.2.2 Установка

Эти преобразователи частоты рассчитаны на эксплуатацию в распределительном шкафу. Все приемочные испытания для сертификации осуществлялись при нижеописанных условиях.

Выберите корпус так, чтобы температура окружающего воздуха, максимально допустимая влажность воздуха и данные атмосферы соответствовали техническим требованиям (см. *стр.* 2).

Защита при монтаже проводки

Для установки в США плавкие предохранители классов T, J или CC либо сертифицированный по UL 489 закапюлированный силовой выключатель (МССВ) должны отвечать правилам электроустановок "National Electrical Code" и всем местным предписаниям (см. таблицы на *стр.* 46).

Для установки в Канаде плавкие предохранители классов T, J или CC либо сертифицированный по UL 489 закапюлированный силовой выключатель (МССВ) должны отвечать канадским правилам электроустановок "Canada Electrical Code" и всем местным предписаниям (см. таблицы на *стр.* 46).

A.2.3 Подключение питания и двигателя

Для монтажа проводки входных клемм (R/L1, S/L2, T/L3) и выходных клемм (U, V, W) преобразователя применяйте медные провода, сертифицированные по UL (для 75°C), и кабельные наконечники с круглым отверстием, закрепляемые с помощью обжимных клещей.

A.2.4 Данные короткого замыкания

- 200-вольтный класс

Преобразователи частоты могут применяться в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение, симметричный ток) и максимум 264 В.

- 400-вольтный класс


Преобразователи частоты можно применять в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение, симметричный ток) и максимум 550 В или 600 В.



A.2.5 Защита двигателя от перегрузки

Если в качестве защиты двигателя от перегрузки вы используете настройку тока электронного выключателя защиты двигателя, то в параметре 9 "Настройка тока для выключателя защиты двигателя" следует ввести номинальный ток двигателя.

На следующей иллюстрации показаны характеристики защиты двигателя от перегрузки (перегрузочная способность LD):

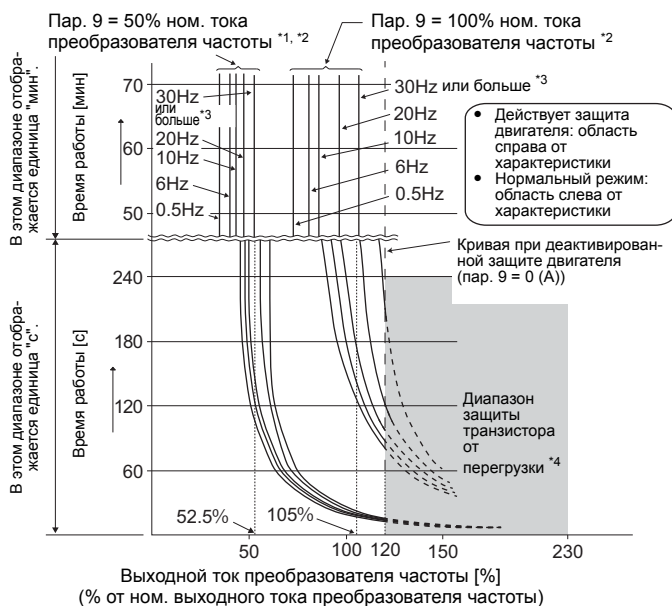

Функция защиты двигателя определяет частоту и ток двигателя. В зависимости от этих двух факторов и номинального тока двигателя, функция электронной защиты активирует защитные функции при перегрузке. (см. характеристику слева)

Если применяется двигатель с независимой вентиляцией, параметр 71 следует установить на 1, 13...16, 50, 53 или 54, чтобы использовался полный диапазон регулирования частоты вращения без тепловой деклассировки двигателя. Затем параметр 9 устанавливается на номинальный ток.

*1 Действительно для настройки 50% от номинального тока преобразователя частоты.

*2 Процентное значение относится к номинальному выходному току преобразователя частоты, а не к номинальному току двигателя.

*3 Эта характеристика относится также к двигателю с независимой вентиляцией, работающему на частоте 6 Гц и выше.

*4 защита транзистора от перегрузки активируется в зависимости от температуры радиатора. В зависимости от условий эксплуатации, защита от перегрузки может сработать и при токе ниже 120 % от номинального тока преобразователя частоты.

ВНИМАНИЕ

- При сбросе преобразователя путем выключения и повторного включения электропитания или путем подачи сигнала RESET сбрасывается также суммируемое внутри значение температуры электронной защиты двигателя. Поэтому избегайте ненужных сбросов и выключения преобразователя.
- Если к преобразователю частоты подключены несколько двигателей, многополюсный двигатель или специальный двигатель, то для тепловой защиты двигателя необходимо применять внешний выключатель защиты двигателя в питающей проводке отдельных двигателей. Для настройки тока электронной защиты двигателя следует к номинальному току, указанному на табличке данных двигателя, прибавить токи утечки между цепями питания двигателей (дополнительная информация имеется в руководстве по эксплуатации). Если самовентилирующийся двигатель вращается с низкой частотой, производительность его самоохладения снижена, Поэтому в этом случае настоятельно рекомендуется применять тепловую защиту двигателя или двигатель со встроенным датчиком температуры.
- При большом различии в мощности между преобразователем и двигателем и малом значении этого параметра достаточная тепловая защита двигателя не обеспечивается. В этом случае тепловую защиту двигателя необходимо обеспечить с помощью внешнего устройства (например, термозлемента с положительным температурным коэффициентом).
- В случае специального двигателя применение функции электронной защиты двигателя не возможно. В этом случае тепловую защиту двигателя необходимо обеспечить с помощью внешнего устройства (например, термозлемента с положительным температурным коэффициентом).
- Если эта настройка равна 5% от номинального тока преобразователя частоты или ниже, то функция электронной защиты двигателя более не обеспечивается.
- Привод не поддерживает непосредственное измерение температуры двигателя.

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC / РОССИЯ / Москва / Космодамианская наб., 52, стр. 1
Тел.: +7 495 721 20 70 / Факс: +7 495 721 20 71 / automation@mer.mee.com / <https://ru3a.mitsubishielectric.com>